

Bedienungsanleitung für IAS..., KAS...  
Adjustment instructions for IAS..., KAS...  
Instrucciones de uso para IAS..., KAS...  
Notice d'utilisation pour IAS..., KAS...  
Istruzioni per l'utilizzo dei IAS..., KAS...

**Elektronisches Gerät zum Einbau in Maschine oder Anlage.  
Installation und Inbetriebnahme nur durch Fachkundige!**

**Electronic equipment for installation in a machine or plant. To be installed and put into initial operation only by qualified personnel!**

**Aparato electrónico para el montaje en máquinas o instalaciones. La instalación y operación deben ser realizados únicamente por profesionales.**

**Appareil électronique pour montage sur machine ou équipement. L'installation et la mise en service seront effectuées par des professionnels qualifiés!**

**Apparecchio elettronico per il montaggio su macchine o impianti. Installazione e montaggio solo per persone qualificate**

Für Metalle / for metals / para metales / pour métaux / per metallo:

- IAS - Induktive Näherungsschalter und Sensoren
- IAS - Inductive proximity switches and sensors
- IAS - Interruptores y sensores inductivos
- IAS - Détecteurs et capteurs de proximité inductifs
- IAS - Rilevatori di prossimità induttivi

Für alle Medien / for all media / para cualquier material / pour toutes matières / per tutti i materiali:

- KAS - Kapazitive Näherungsschalter und Sensoren
- KAS - Capacitive proximity switches and sensors
- KAS - Interruptores y sensores capacitivos
- KAS - Détecteurs et capteurs de proximité capacitifs
- KAS - Rilevatori di prossimità capacitivi

Beachten Sie die Typenbezeichnung/Serie auf dem Gerät zur Zuordnung des Anschlussbildes. Technische Daten entnehmen Sie unseren Datenblättern.

Please refer to the type description/series for classification of the connecting diagram. For technical data please refer to our data sheets.

Tenga en cuenta la denominación del tipo y serie del aparato para determinar el diagrama de conexiones. Por favor, consulte nuestras hojas de datos para conocer las características técnicas.

Tenir compte de la désignation du modèle/série indiquée sur le capteur pour détermination du schéma de raccordement. Pour les caractéristiques se référer au feuille de caractéristiques.


Riferirsi al tipo e alla serie indicati sul sensore per poter assegnare il giusto diagramma di collegamento. Per le caratteristiche tecniche si rimanda alle schede tecniche..

Entfernen der Seriennummer sowie Veränderungen am Gerät oder unsachgemäßer Gebrauch führen zum Verlust des Garantieanspruches.


Removal of the serial number, changes to the units or improper use will lead to loss of guarantee.

La eliminación del número de serie y las modificaciones realizadas en el aparato o el uso indebido del mismo provocan la pérdida de la garantía.


**Serie 30 (NAMUR)**

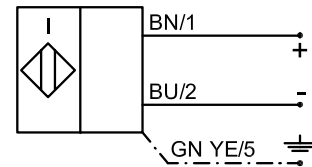


**Serie 40 (NAMUR)**

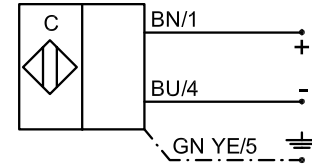


**Serie 20 (NPN)**

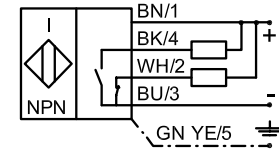


**Serie 10 (PNP)**

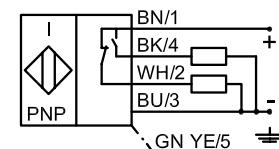

**Serie 70 (NPN)**

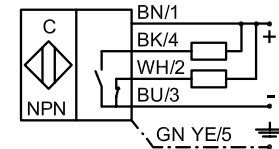

**Serie 80 (PNP)**

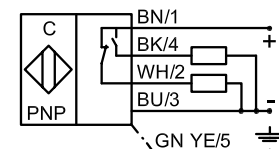

WH/2 nur bei antivalentem Ausgang  
WH/2 only with antivalent output  
WH/2 solo para salida antivalente  
Fil WH/2 sur sorties antivalentes uniquement  
WH/2 solo con uscita antivalente.

Bei induktiver Last ist eine entsprechende Schutzbe-  
haltung (z.B. Freilaufdiode) vorzusehen.

For inductive loads, a corresponding protective circuit  
(e.g. freewheeling diode) must be provided.

Para cargas inductivas se debe prever un circuito de  
protección correspondiente (p. ej. diodo de giro libre)


Pour les charges inductives, un circuit de protection cor-  
respondant (par ex. diode de roue libre) doit être prévu.

Per i carichi induttivi, è necessario prevedere un circuito  
di protezione corrispondente (ad es. diodo di ricircolo)

Listed Component Conforms to UL Std. 61010-1  
Certified to Can/CSA Std. C22.2 No. 61010-1  
For use in class 2 circuit only  
Uniquement pour utilisation dans circuits classe 2



**Serie 1000 (AC/DC)**

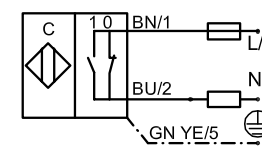

Pin 2+3, 1+4 intern verbunden Bei Verwendung von  
4 oder 5-poligen Steckern alle Leitungen auflegen.


Pin 2+3, 1+4 are internally connected When using 4  
or 5-pole connectors all wires have to be connected.

Pin 2+3, 1+4 están conectados internamente. i se  
utiliza conectores con 4 ó 5 bornes todas las líneas  
deben ser conectadas.


Broches 2+3, 1+4 reliés en interne En cas d'utili-  
sation de connecteurs `4 ou 5 broches raccorder  
tous les conducteurs.

Pin 2+3, 1+4 collegati internamente Utilizzando  
connettori a 4 o 5 poli collegare tutti i fili.

**Serie 2000 (NPN-PNP)**


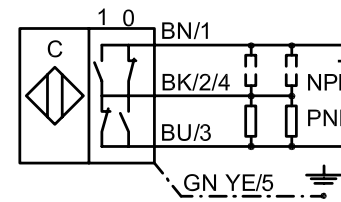


Umschalter hinter Abdichtschraube  
Change-over switch under protective sealing screw  
Commutador inversor debajo de tapón roscado  
Commutateur sous vis d'étanchéité  
Commutatore sotto la vite sigillata


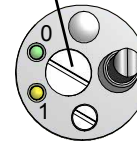


	1000	2000	
0	NO	NPN/NC	PNP/NO
1	NC	NPN/NO	PNP/NC

**Serie 60 (AC/DC)**

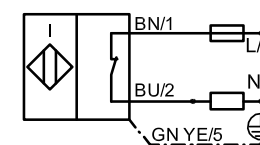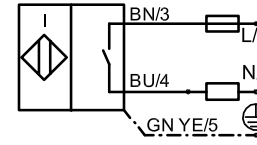

**Serie 90 (AC/DC)**

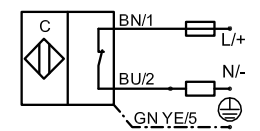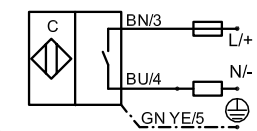

**ETL-zertifizierte Sensoren - ETL certified sensors  
- Para sensores certificados ETL - Pour capteurs  
certifiés ETL - Sensores certificati ETL:**

- Verwendung im Innenbereich
- Indoor use only
- Para uso en interiores únicamente
- Pour utilisation sous abri uniquement
- Utilizzo solo per ambienti interni

• Bei direktem Anschluss an AC Netz ist eine Sicherung (max.  
250 V / 2 A, flink) vorzuschalten und eine gekennzeichnete  
Trennvorrichtung in der Nähe des Gerätes für Benutzer leicht  
erreichbar vorzusehen.

• A fuse has to be installed directly at the AC supply (max. 250 V  
/ 2 A, fast). A marked emergency cut off switch must be installed for  
the user within easy reach of the unit.

• Con conexión a la red CA es necesario utilizar un fusible (máx.  
250 V / 2 A, rápido) y una unidad de desconexión del equipo  
debe estar cercana al sensor, con acceso fácil para el usuario.

• En cas de raccordement direct à une alimentation en CA un  
fusible (max. 250 V / 2 A rapide) doit être installé en série et  
un commutateur clairement identifiable et accessible par  
l'utilisateur doit être prévu à proximité de l'appareil.

• Nei collegamenti diretti alla rete di alimentazione AC deve essere  
installato un fusibile di sicurezza (max. 250V / 2A, rapido) ed  
un interruttore, evidenziato e segnalato, di facile accesso per  
l'utilizzatore.

Pinbelegung steckbarer Sensoren (Draufsicht)  
Pin connection for pluggable sensors (front view)  
Asignación de pines para sensores enchufables (vista desde arriba)  
Brochage des capteurs avec raccordement par connecteur (vue de face)  
Collegamento dei pin nei sensori a connettore (vista frontale)



\*1 Schutzleiteranschluss nur bei EST/StEx-Ausführung  
Protective earth-terminal for EST/StEx version only  
Conductor de puesta a tierra solo para versión EST/StEx  
Fil de terre sur versions EST/StEx uniquement  
Filo di messa a terra unicamente nella versione EST/StEx

\*2 Schutzleiteranschluss nur bei Metallausführung  
Protective earth-terminal for metal version only  
Conductor de puesta a tierra solo para version en metal  
Fil de terre sur corps métalliques uniquement  
Filo di messa a terra unicamente nella versione con  
corpo metallico



QR-Code für erweiterte Bedienungsanleitung  
QR code for advanced adjustment instructions  
Código QR para Instrucciones de uso avanzadas  
QR-Code pour notice d'utilisation élargie  
QR code per Istruzioni per l'utilizzo avanzato



La suppression du numéro de série, la modification de l'appareil ou son utilisation inappropriée conduiront à la perte de la garantie.


Bei einstellbaren Sensoren befindet sich das Potentiometer unter einer Abdeckung (A) ( $\varnothing \geq 30$  mm) oder einer Dichtschraube (B). Bei Steckerausführung (C) teilweise seitliches Potentiometer ohne Abdeckung.  
Einstellung:  
Drehung rechts - Empfindlichkeit größer  
Drehung links - Empfindlichkeit kleiner

For adjustable sensors the potentiometer is under a plastic tab (A) ( $\varnothing \geq 30$  mm) or sealing screw (B). For some plug-in sensors (C) the potentiometer is placed on the side without a cover.  
Adjustment:  
turn clockwise to increase sensitivity  
turn anti-clockwise to decrease sensitivity

En los sensores ajustables, el potenciómetro se encuentra situado debajo de una cubierta (A) ( $\varnothing \geq 30$  mm) o de un tapón roscado (B). La versión enchufable (C) tiene en la parte lateral un potenciómetro sin cubierta.  
Ajuste:  
giro a la derecha - mayor sensibilidad  
giro a la izquierda - menor sensibilidad

Sur les capteurs avec portée réglable le potentiomètre se trouve sous une languette de protection plastique (A) ( $\varnothing \geq 30$  mm) ou sous une vis d'étanchéité (B). Sur les versions avec connecteur (C) le potentiomètre peut être situé latéralement, sans protection.  
Réglage:  
rotation vers la droite - la portée augmente  
rotation vers la gauche - la portée diminue

Nei sensori regolabili il potenziometro si trova sotto ad un copertura (A) ( $\varnothing \geq 30$  mm) o sotto una vite sigillata (B). Nelle versioni con connettore (C) il potenziometro può essere laterale senza protezione.  
Regolazione:  
Rotazione a destra - maggiore sensibilità  
Rotazione a sinistra - minore sensibilità

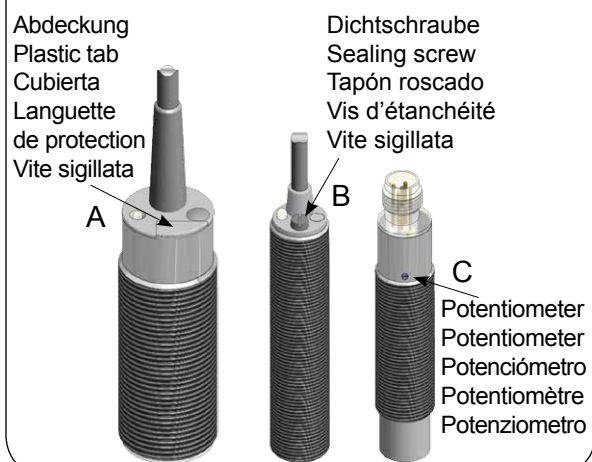

Il distacco del numero di serie e modifiche all'apparecchiatura o l'utilizzo improprio comportano il non riconoscimento della garanzia.

**KAS nichtbündig einbaubar für Niveauekontrolle:**

- Aktive Fläche (= gewindefreie Zone oder 25 mm) ganz in das Medium eintauchen.
- Durch Rechtsdrehen des Potentiometers Empfindlichkeit erhöhen bis der Sensor schaltet.
- Danach das Potentiometer noch weitere 90° nach rechts drehen (= sicheres Schalten).
- Schaltet der Sensor bei Eintauchen bereits um, Potentiometer nach links drehen bis zum Schaltpunkt, danach wieder nach rechts wie oben beschrieben.

**KAS non-flush mountable for level control:**

- Immerse the active area (= thread-free zone or 25 mm) into the medium.
- Turn the potentiometer clockwise until the sensor switches.
- Then turn the potentiometer further 90° to the right (= reliable switching).
- If the sensor switches immediately when immersing the sensor then turn the potentiometer to the left to the switchpoint and then to the right again as described above.

**KAS montaje no enrasado para el control del nivel:**

- Sumergir totalmente la superficie activa (= zona libre de rosca o 25 mm) dentro el medio.
- Girar el potenciómetro hacia la derecha para aumentar la sensibilidad hasta el sensor ya conmuta.
- Luego, girar adicionalmente el potenciómetro 90° hacia la derecha (= conmutación segura).
- Si el sensor ya conmuta al sumergirlo, girar el potenciómetro a la izquierda hasta el punto de conmutación y seguidamente girar de nuevo a la derecha de la forma arriba indicada.

**KAS non noyable pour contrôle de niveau**


- Tête de détection (= zone sans filetage ou 25 mm) à immerger entièrement dans le produit à détecter.
- Par rotation du potentiomètre vers la droite augmenter la sensibilité jusqu'à l'atteinte du seuil de commutation
- Tourner encore le potentiomètre de 90° vers la droite (= commutation sécurisée)
- Si le capteur s'enclenche immédiatement lors du montage, tourner le potentiomètre vers la gauche jusqu'au seuil de déclenchement puis à nouveau vers la droite tel que décrit ci-dessus.

**KAS montaggio non a filo per controllo di livello:**

- Faccia attiva (=zona libera da filettatura o 25 mm) completamente nel materiale da rilevare
- Ruotando il potenziometro a destra aumentare la sensibilità fino a raggiungere il punto di scatto
- Ruotare ora il potenziometro a destra di ulteriori 90° (=maggiore sicurezza di commutazione)
- Se il sensore commuta immediatamente a contatto con il materiale, allora ruotare il potenziometro a sinistra fino al punto di scatto, poi ruotare nuovamente a destra come descritto sopra.

Bündig einbaubar  
Flush mountable  
Montaje enrasado  
Montage noyable  
Montaggio a filo

Nichtbündig einbaubar  
Non flush mountable  
Montaje no enrasado  
Montage non noyable  
Montaggio non a filo

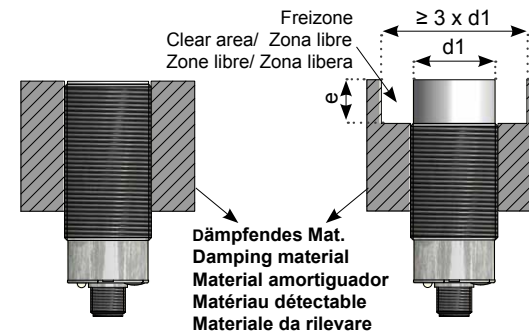

Maß "e" entspricht der gewindefreien Zone oder  $\geq 25$  mm.  
The dimension "e" corresponds to the thread-free area or  $\geq 25$  mm.  
La medida "e" corresponde a la zona libre no roscada o  $\geq 25$  mm.  
La dimension "e" correspond à la partie non filetée (sinon  $\geq 25$  mm).  
La misura "e" corrisponde alla zona libera o a  $\geq 25$  mm.


Als dämpfendes Material gilt für IAS alle Metalle, für KAS alle Medien.

Damping material for IAS are all metals, for KAS all media.

Para IAS, los metales son materiales amortiguadores y para KAS, lo son todos los materiales.

Les matériaux détectables sont: pour les IAS, tous les métaux; pour les KAS, tous les matériaux.

I materiali che si possono rilevare sono: per gli IAS tutti i metalli, per i KAS tutti materiali.

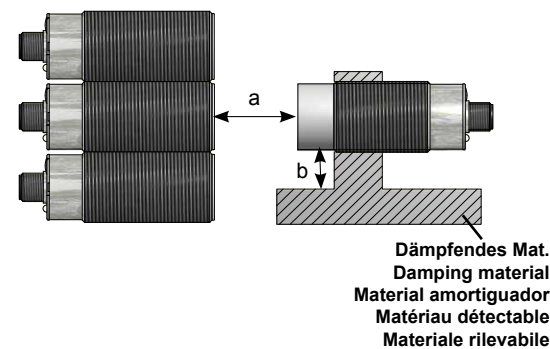

Maß/Dim./medida/Dim./Dim. "a"  $\geq 2,2 \times S_n$   
Maß/Dim./medida/Dim./Dim. "b"  $\geq 1,5 \times S_n$

Gewindensensoren werden mit zwei Muttern geliefert. Die max. Anzugsdrehmomente laut Tabelle sind zu beachten. Beim Einschrauben in Gewindeblöcke sind die max. Einschraubblängen zu beachten (gem. DIN 13). Für Sensoren ohne Außengewinde stehen im Zubehörprogramm geeignete Klemmschellen zur Verfügung.

Threaded sensors are supplied with 2 nuts. The following table should be consulted when considering the maximum torque. For mounting in threaded blocks the maximum screw-in length has to be taken into consideration (according to DIN 13). For sensors without thread the range of accessories provides suitable mounting blocks.

Los sensores roscados se suministran con dos tuercas. Se debe tener en cuenta los torques máx. de apriete indicados en la tabla. Al atornillar en bloques roscados se debe tener en cuenta las longitudes de atornillamiento (según la norma DIN 13). Para los sensores sin rosca externa están disponibles en el programa de accesorios de abrazaderas de sujeción adecuadas.

Les capteurs avec corps fileté sont livrés avec 2 écrous. Les couples de serrage maximaux à respecter sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Pour le vissage dans des blocs filetés il est nécessaire de respecter les longueurs maximales de vissage (selon norme DIN13). Pour les capteurs avec corps non fileté le programme d'accessoires comporte des brides de fixation.

I sensori filettati vengono forniti con due dadi. Per il serraggio occorre seguire la tabella della massima torsione e, per il montaggio in blocchi filettati, occorre considerare la lunghezza massima della filettatura (norme DIN 13). Per i sensori senza filettatura è disponibile una gamma di staffe adatte.

	PVC	PPO	PA 6.6	PTFE	Ms	V2A
M5 x 0,5	-	-	-	-	-	1,5 Nm
M8 x 1	-	-	-	-	-	4,5 Nm
M12 x 1	1,5 Nm	1 Nm	1 Nm	0,2 Nm	15 Nm	15 Nm
M18 x 1	-	1,7 Nm	1,7 Nm	0,5 Nm	28 Nm	40 Nm
M22 x 1,5	12 Nm	6 Nm	6 Nm	1,4 Nm	32 Nm	50 Nm
M30 x 1,5	-	8 Nm	8 Nm	2,5 Nm	82 Nm	150 Nm
M32 x 1,5	-	13 Nm	13 Nm	3 Nm	110 Nm	180 Nm
G 1"				2,5 Nm		