

# i-LEVEL<sup>+</sup>

Analog mit 2 programmierbaren Schaltpunkten

Analogue with 2 programmable switching points

Analógico con 2 puntos de conmutación ajustable

Analogique avec 2 seuils complémentaires

Analogico, con 2 punti di commutazione programmabili



**RECHNER  
SENSORS**

Bedienungsanleitung · Instruction manual  
Instrucciones · Notice d'utilisation · Istruzioni



## **Wichtige Hinweise**

Diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme lesen und genau beachten. Die Geräte dürfen nur von Personen benutzt, gewartet und instand gesetzt werden, die mit der Bedienungsanleitung und den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind. Entfernen der Seriennummer sowie Veränderungen am Gerät oder unsachgemäßer Gebrauch führen zum Verlust des Garantiespruches. Grafische Darstellungen können je nach Modell abweichen. Die Bedienungsanleitung ist aufzubewahren.

### **Important Note:**

Please read this instruction manual carefully, paying full attention to all the connection details, before powering up these devices for the first time. The use, servicing and operation of these devices is only recommended for persons whom are familiar with this instruction manual plus the current rules of safety in the work place including accident-prevention. Removal of the serial number, changes to the units or improper use will lead to the loss of any guarantee. Graphical illustrations may vary depending on the model type. We recommend that the instruction manual be retained.

### **Nota importante:**

Estas instrucciones de servicio deben leerse y respetarse escrupulosamente antes de la puesta en marcha. Sólo las personas que conozcan perfectamente las instrucciones de servicio y las normas en vigor sobre seguridad en el trabajo y prevención de accidentes pueden manejar, mantener y poner en marcha los aparatos. La eliminación del número de serie y las modificaciones realizadas en el aparato o el uso indebido del mismo provocan la pérdida de la garantía. Las representaciones gráficas pueden variar dependiendo del modelo. Las instrucciones de operación deben conservarse para futuras consultas.

### **Remarques importantes:**

La présente notice est à lire attentivement avant mise en service du matériel. Sa stricte observation est impérative. Les appareils peuvent être utilisés, entretenus ou réparés uniquement par du personnel disposant du manuel d'utilisation et des attributions nécessaires en ce qui concerne la sécurité du travail et la prévention des accidents. La suppression du numéro de série, la modification de l'appareil ou son utilisation inappropriée conduiront à la perte de la garantie. Les représentations graphiques peuvent varier selon le modèle. Cette notice d'utilisation est à conserver pour de futures consultations.

### **Nota importante:**

Vi invitiamo a seguire attentamente queste istruzioni prima di collegare il sensore. Queste apparecchiature devono essere usate e messe in funzione da persone competenti, che conoscono le istruzioni, le norme vigenti di sicurezza e le norme di prevenzione incidenti. Il distacco del numero di serie e modifiche all'apparecchiatura o l'utilizzo improprio comportano il non riconoscimento della garanzia. Le rappresentazioni grafiche possono variare a seconda del modello. Si prega di conservare il manuale di istruzioni per future consultazioni.

© RECHNER 03.2020 - Printed in Germany

Irrtümer und Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

All specifications are subject to change without notice.

Se reserva el derecho a efectuar errores y modificaciones sin previo aviso.

Sous réserve d'erreurs et modifications sans préavis.

Tutti i dati sono soggetti a variazione senza preavviso.

<b>DEUTSCH</b>	Vorwort	Seite	2
	Inhaltsverzeichnis	Seite	3
	Erste Schritte	Seite	6
	Allgemeine Beschreibung	Seite	7
	Montage	Seite	8
	Elektrischer Anschluss	Seite	8
	Technische Daten	Seite	9
Empfindlichkeitseinstellung	Seite	9 - 13	
<b>ENGLISH</b>	Introduction	Page	2
	Table of contents	Page	3
	First steps	Page	18
	General description	Page	19
	Mounting	Page	20
	Electrical connection	Page	20
	Technical data	Page	21
Adjustment of sensitivity	Page	21 - 25	
<b>ESPAÑOL</b>	Introducción	Página	2
	Índice	Página	3
	Primeros pasos	Página	30
	Descripción general	Página	31
	Montaje	Página	32
	Conexión eléctrica	Página	32
	Características técnicas	Página	33
Ajuste de sensibilidad	Página	33 - 37	
<b>FRANÇAIS</b>	Préface	Page	2
	Table des matières	Page	3
	Premières étapes	Page	42
	Description générale	Page	43
	Montage	Page	44
	Raccordement électrique	Page	44
	Caractéristiques techniques	Page	45
Réglage de la sensibilité de détection	Page	45 - 49	
<b>ITALIANO</b>	Introduzione	Pagina	2
	Indice	Pagina	3
	Primi passi	Pagina	54
	Descrizione generale	Pagina	55
	Montaggio	Pagina	56
	Collegamento elettrico	Pagina	56
	Dati tecnici	Pagina	57
Regolazione della sensibilità	Pagina	57 - 61	



Vorwort	Seite	2
Inhaltsverzeichnis	Seite	3
Erste Schritte	Seite	6
Allgemeine Beschreibung	Seite	7
Montage	Seite	8
Elektrischer Anschluss	Seite	8
Technische Daten	Seite	9
Empfindlichkeitseinstellung	Seite	9 - 13

### Vielen Dank,

dass Sie sich für ein Gerät von RECHNER Sensors entschieden haben. Seit über 50 Jahren hat sich RECHNER Sensors mit Engagement, Produktinnovationen und bester Qualität eine weltweite Spitzenposition am Markt erarbeitet.

### Symbolerklärungen



Information: Zusätzlicher Hinweis



Achtung: Wichtige Information / Sicherheitshinweis



Handlungsbedarf: Hier ist eine Einstellung oder eine Handlung vorzunehmen

### Vor der Installation



- Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie Ihre Lieferung auf Beschädigungen, Richtigkeit und Vollständigkeit.
- Falls Beschädigungen vorliegen, informieren Sie bitte Ihren Lieferanten und den verantwortlichen Zustelldienst.
- Bei offenen Fragen oder Problemen stehen wir Ihnen gerne für weitere Hilfe und Lösungen zur Verfügung.

## Allgemeine Beschreibung


Kapazitive Füllstandssonde zur analogen Füllstandsmessung mit 2 zusätzlichen Schaltpunkten. Die Schaltpunkte können auf der ganzen Messstrecke sowohl innerhalb als auch außerhalb des analogen Messbereiches festgelegt werden.

Diese Stabsonde mit integrierter Auswerteelektronik basiert auf unserem patentierten 3-Elektroden-Messprinzip. Die i-Level+ Sonden sind für die Füllstandsmessung in Kunststoffbehältern entwickelt. Dies ist deshalb möglich, weil die 3. Elektrode in die Sonde integriert ist. Der Behälter ist demnach nicht Teil der Messung und dadurch ist das Messfeld eher mit klassischen kapazitiven Sensoren zu vergleichen. Das Messfeld wird durch inaktive Bereiche nach oben und unten begrenzt.

Eine manuelle Vorauswahl des Kapazitätsbereiches oder einer Grundkapazität ist nicht notwendig. Dies übernimmt die intelligente Sonde bei der ersten Inbetriebnahme automatisch.


Mit der i-Level Kompaktsonde lassen sich folgende Messungen realisieren:

- (1) Analogmessung zwischen zwei frei wählbaren Punkten „Analog Min“ und „Analog Max“ und / oder
- (2) 2 zusätzliche, davon unabhängige Schaltpunkte, die innerhalb, über oder unter dem Analogbereich definiert werden können. Zum Beispiel für die Anzeige von Über- oder Unterfüllung.

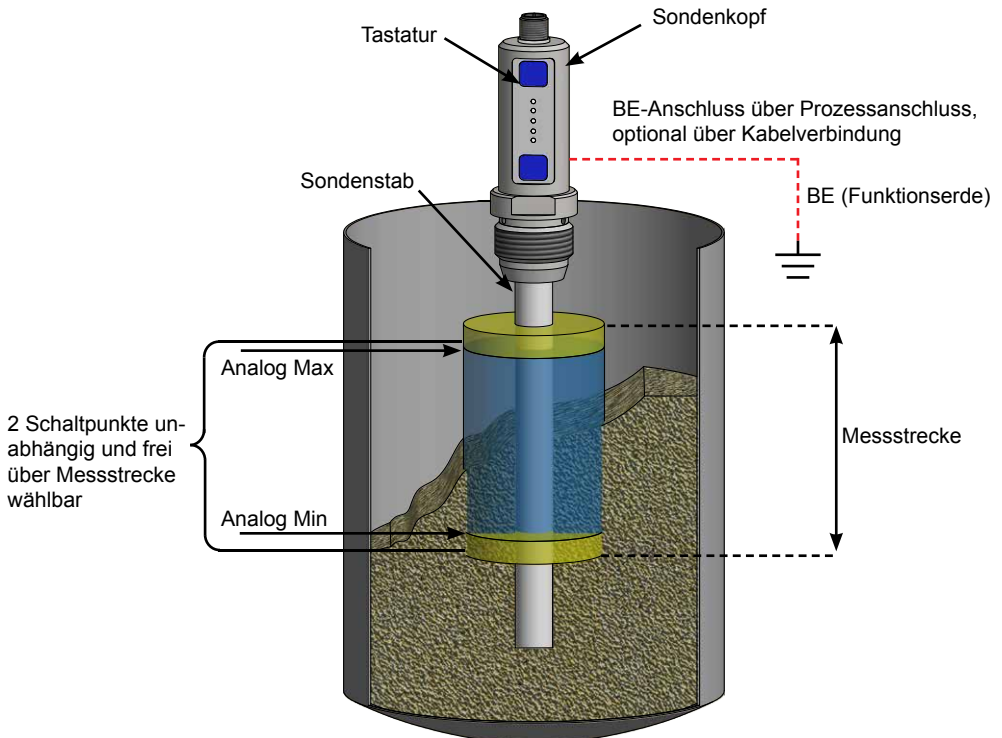

## Montage

Zwischen Sondenkopf und Schutzleiter (Erdpotential) muss eine direkte galvanische Verbindung bestehen! Diese Funktionserdung (BE-Anschluss) ist bei metallischen Behältern normalerweise über den Prozessanschluss am Sondenkopf gegeben. Bei nichtmetallischen Behältern wird diese Erdung über eine direkte Kabelverbindung zum Sensorkopf realisiert. Dazu befindet sich rückseitig am Sondenkopf eine M3-Gewindbohrung.

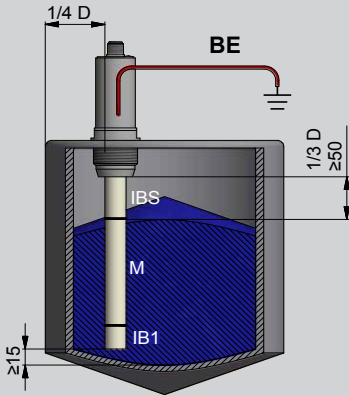


IB1 = inaktiver Bereich 1  
M = Messstrecke  
IBS = inaktiver Bereich Schirmung

Messstrecke nicht im Bereich von Querschnittsänderungen des Behälters montieren, wie z. B. im Konusbereich.

Sondenmontage mittig oder aussermittig möglich. Um unabhängig vom Schüttkegel zu messen, ist der Einbau bei  $\frac{1}{4}$  Durchmesser zu empfehlen. Mindestabstand vom Ende der Messstrecke bis zum leitfähigen Behälterdeckel 50 mm.



Die Funktionserde BE über rückseitige Schraubverbindung herstellen.

## Elektrischer Anschluss

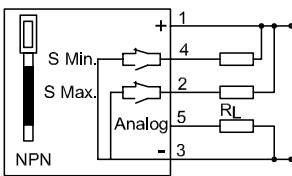

Elektrischer Anschluss:

- Anlage spannungsfrei schalten.
  - Sonde nach Anschlussbild anschließen.
  - Spannungsversorgung einschalten.
  - Beim Einschalten erkennt die Sonde automatisch und für jeden der Schaltausgänge unabhängig, ob der jeweilige Schaltausgang gegen „-“ (=PNP) oder „+“ (=NPN) angeschlossen ist.
- Lastwiderstände  $\leq 20 \text{ k}\Omega$  der Schaltausgänge ( $S_{\text{MIN}} / S_{\text{MAX}}$ ).

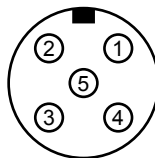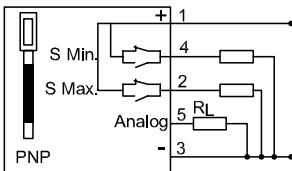

Pinbelegung  
Pin 1: +24 V  
Pin 2: SWITCH MAX  
Pin 3: GND  
Pin 4: SWITCH MIN  
Pin 5: ANALOG OUT



### Achtung:

Bei induktiver Last ist eine entsprechende Schutzbeschaltung (z.B. Freilaufdiode) vorzusehen.



## Technische Daten

Elektrische Ausführung	5 - polig DC
Ausgangsfunktion	Analog, 2 Schaltausgänge Schließer - / Öffnerfunktion umschaltbar
Betriebsspannung ( $U_B$ )	18...30 V DC
Zul. Restwelligkeit max.	5 %
Lastwiderstand ( $R_L$ )	KFW...IL = $\leq 400$ Ohm / KFW...UL = $\geq 2$ K Ohm
Ausgangsstrom max. ( $I_g$ )	100 mA
Leistungsaufnahme max. (Ausgänge unbelastet)	0,8 W
Schaltfrequenz max.	1 Hz
Zul. Umgebungstemperatur	-25...+55 °C
Zul. Umgebungstemperatur (für aktive Zone)	-25...+100 °C
LED-Anzeige	Grün / gelb
Schutzbeschaltung	Eingebaut
Schutzart IEC 60529	IP 67
Norm	EN 60947-5-2*
Anschluss	Steckerflansch M 12 x 1

\* Soweit zutreffend.

Weitere technische Daten: Siehe Datenblatt

## Bedien- und Anzeigeelemente auf der Tastatur



## Zustände der Modus-LEDs

Jedem Modus ist eine Modus-LED zugeordnet, die dessen aktuellen Zustand bzw. Status anzeigt. Jeder Modus kann dabei verschiedene Zustände anzeigen (siehe unten), welche durch unterschiedliches Aufleuchten der LEDs angezeigt werden.



LED - AUS  
Einstellung nicht erfolgt bzw. Schaltzustand AUS



LED - Blinken, langsam (ca. 1 Hz Taktverhältnis 1:1)  
Eingabeaufforderung



LED - Blinken, schnell (Ca. 10 Hz, Taktverhältnis 1:1)  
Einstellungsvorgang aktiv




LED - AN  
Einstellung erfolgt bzw. Schaltzustand AN



LED – Impulsblinker (T=2s: 1s Aus / 100ms An / 100ms Aus / 100ms An / 700ms Aus)  
Warten bis zur Ausführung einer Funktion: Reset, Umschaltung Schaltausgänge, Testbetrieb, Elektronisches Schloss

## Einstellungsbedingungen

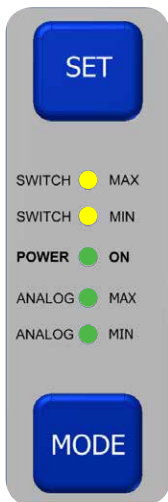


Grundsätzlich gilt, dass

1. Die zuerst ausgeführte Einstellung die geringste Füllstandshöhe bestimmt, die auf der Messstrecke detektiert werden soll. Das heißt, alle weiteren Messpunkte können nur noch oberhalb dieser Füllstandshöhe ausgeführt werden.
2. Die Volleinstellung mit „Analog Max“ nur gesetzt werden kann, wenn „Analog Min“ zuvor definiert wurde.
3. Der Füllstand für „Analog Max“ nicht unter dem von „Analog Min“ liegen darf.
4. Der Füllstand für „Switch Max“ nicht unter dem von „Switch Min“ liegen darf.
5. Nach erneuter Einstellung von „Analog Min“ der gespeicherte Wert für „Analog Max“ gelöscht wird. Eventuell gesetzte Schaltepunkte bleiben erhalten.
6. Nach erfolgreicher Einstellung von „Analog MIN“ und „Analog Max“ bleiben beide Analog LEDs an

### Achtung:

Der niedrigste Füllstand muss zuerst eingestellt werden. Ist der Schaltepunkt Switch/Min. der am tiefsten gelegene Punkt bei der Applikation, so ist dieser zuerst zu setzen oder wenn Analog Min der tiefste Messpunkt ist dann Analog/Min zuerst. Alle anderen Einstellungen der Messung können nur oberhalb des zuerst gesetzten Messpunktes liegen.

# Einstellungsphilosophie

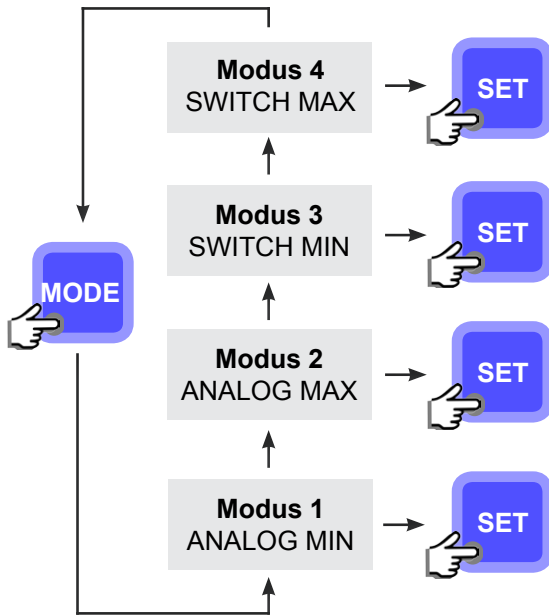


Der Moduswechsel erfolgt entsprechend der dargestellten Endlosschleife

Durch Drücken der MODE-Taste wird die Eingabeaufforderung für 5 Sekunden aktiviert (langsameres Blinken der LED, ca. 1 Hz)

Während der 5 Sekunden hat man drei Möglichkeiten:


1. MODE-Taste drücken  
→ Moduswechsel
2. SET-Taste drücken  
→ Einstellung im aktuellen Modus ausführen (schnelles Blinken der LED, ca. 10 Hz)
3. Keine Taste drücken  
→ Automatisches Verlassen der Eingabeaufforderung

# Werkseinstellungen / RESET

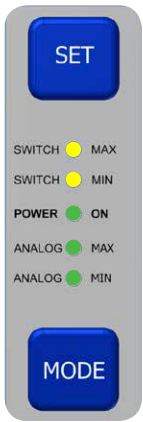

Bei Lieferung ist die Sonde auf Werkseinstellung eingestellt.  
Bei der Werkseinstellung sind alle Modi deaktiviert

Man kann die Sonde jederzeit auf Werkseinstellungen (Reset) zurücksetzen.

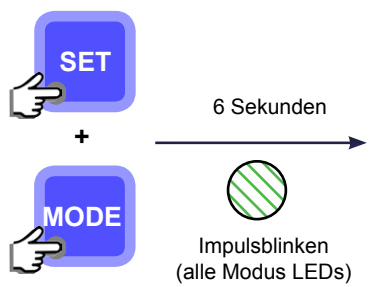

Aktivierung:  
Gleichzeitiges Gedrückthalten der Tasten MODE und SET für ca. 6 Sekunden bis ein sequentieller Durchlauf der Modus-LEDs erfolgt.

RESET Hinweis: während der Haltezeit erfolgt Impulsblinker aller Modus-LEDs

## Bei Erstinbetriebnahme und nach Reset:


Bei korrekt angelegter Spannungsversorgung und nach erfolgreichem Selbsttest der Sonde leuchtet die Power-LED und es erfolgt ein einmaliger sequentieller Durchlauf der Modus-LEDs (ca. 2 Sekunden).

## Bei Inbetriebnahme:

Bei korrekt angelegter Spannungsversorgung und nach erfolgreichem Selbsttest der Sonde leuchtet die Power-LED und die zuletzt gespeicherten Einstellungen der Sonde werden geladen. Je nach Einstellung und Füllstand leuchten die entsprechenden Modus-LEDs.

# Schaltausgänge - Umschaltung Schließer-/Öffnerfunktion

DE

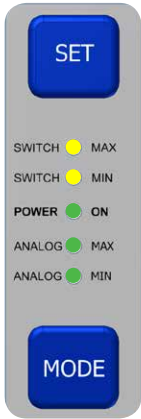


Bei Werkseinstellung arbeiten die Schaltausgänge mit Schließerfunktion. Für die Umschaltung zwischen Schließer- und Öffnerfunktion eines gewünschten Schaltausganges muss zunächst der jeweilige Modus (Switch Min oder Switch Max) angewählt werden.

## Aktivierung


Modus „Switch Min“ oder „Switch Max“ anwählen (Eingabeaufforderung, 1 Hz Blinken) Drücken & Halten der Taste MODE für ca. 10 Sekunden bis die Switch LED des entsprechenden Schaltausganges für 1 Sekunde schnell blinkt.

Hinweis: während der Haltezeit erfolgt Impulsblinker der jeweiligen Switch-LED

Nach der Umschaltung erfolgt der automatische Wechsel in die Messanzeige.

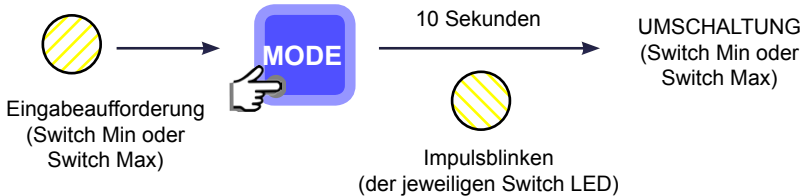

## Testbetrieb

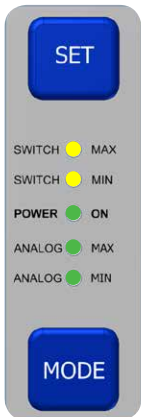

Die Sonde kann jederzeit in den Testbetrieb umgeschaltet werden, in dem sich die Ausgänge wie folgt verhalten:

## Analogausgang:

Linearer Anstieg für 20 Sekunden: 4...20 mA oder 0...10 V.

Linearer Abfall für 20 Sekunden: 20...4 mA oder 10...0 V.

## Switch-Max bzw. Switch-Min:


→ schalten jeweils bei 25% bzw. 75% des Analogausgangswertes.

## Aktivierung


MODE-Taste drücken und halten

Nach 10 Sekunden startet die Testfunktion. Hinweis: während der Haltezeit erfolgt Impulsblinker der Analog-LEDs

Durch Loslassen der Taste MODE wird der Testmodus beendet und es erfolgt der automatische Wechsel in den Normal- / Messbetrieb.

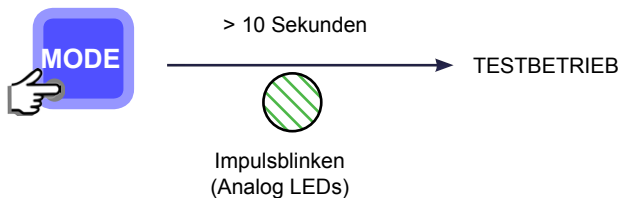


# Elektronisches Schloss

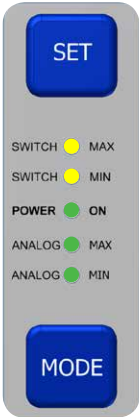


Die Sonde verfügt über ein elektronisches Schloss (Tastensperre), das jederzeit über einen Schlüssel aktiviert bzw. deaktiviert werden kann. Somit kann der Anwender die Sonde vor unerwünschten bzw. unbeabsichtigten Einstellungen schützen. In der Werkseinstellung ist das elektronische Schloss nicht aktiviert. Ist das Schloss aktiv, wird dies bei Betätigung einer Eingabetaste durch kurzes Blinken der POWER LED signalisiert.

Schlüssel zur De-/Aktivierung des Schlosses:

1. Drücken & Halten der Taste SET für ca. 5 Sekunden (bis POWER LED blinkt)
2. Zusätzlich Drücken & Halten der Taste MODE (bis POWER LED erneut blinkt)
3. Loslassen der Taste SET (während POWER LED blinkt)
4. Halten der Taste MODE für ca. 5 Sekunden (bis POWER LED erneut blinkt)
5. Loslassen der Taste MODE (während POWER LED blinkt)
6. Automatischer Wechsel in die Messanzeige (POWER LED blinkt schnell)

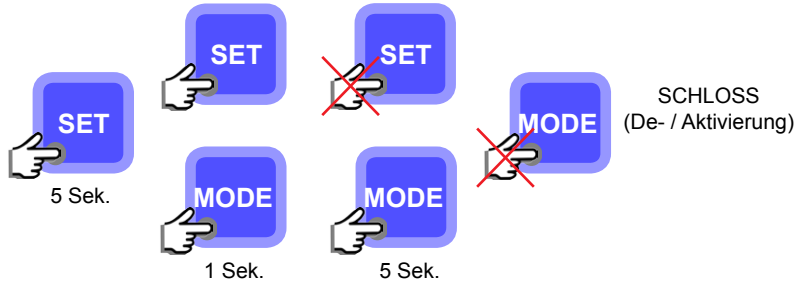

## Fehler- und Warnmeldung

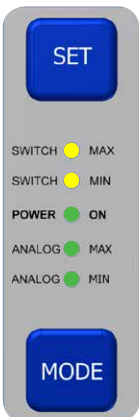

Power LED aus trotz Spannungsversorgung

- Fehlerhafter elektrischer Anschluss
- Power LED defekt
- Gerät defekt

Dauerblinken aller Modus LEDs während der Messung (ca. 2 Hz)

- Betriebstemperaturbereich über- / unterschritten
- Funktionsstörung

3x Blinken aller Modus LEDs bei der Einstellung (2 Hz)

- Einstellung Analog-Max ohne vorherige Einstellung von Analog-Min
- Schaltschwelle für „Switch Max“ unter Schaltschwelle für „Switch Min“
- Füllstand „Analog Max“ unter „Analog Min“
- Kapazität Messbereich überschritten
- Kapazität Messbereich unterschritten
- Starke Messwertschwankungen: z.B. Füllstandsänderung bei der Einstellung, hohe EM Störungen (leitungs-/feldgebunden)

## Wartung, Instandsetzung, Entsorgung

- Eine Wartung der Geräte ist bei bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht erforderlich.
- Das Reparieren und Instandsetzen unsere Geräte ist nicht möglich. Bei Problemen wenden Sie sich bitte direkt an unseren Service.
- Bitte Entsorgen Sie Geräte umweltgerecht gemäß den gültigen nationalen Bestimmungen.







## Table of contents

Introduction	Page	2
Table of contents	Page	3
First steps	Page	18
General description	Page	19
Mounting	Page	20
Electrical connection	Page	20
Technical data	Page	21
Adjustment of sensitivity	Page	21 - 25

EN

### Thank you,

for choosing a device from RECHNER Sensors. For 50 years RECHNER Sensors has established a leadership position with commitment, product innovation and quality.

#### Symbols



Information: Additional note



Caution: Important note / safety note



Need for action: An action or an adjustment is necessary

#### Before installing



- Unpack the device / unit and check your delivery for completeness and damaging.
- If there is any damage, please inform your supplier and those responsible for delivery
- For further questions or problems we are at your disposal to support or find solutions

## General description

The i-Level is a capacitive level probe for analogue level measurement that comes with 2 additional digital switching points. The switching points can be placed inside or outside of the analogue measuring range.

This probe which has its evaluation electronics integrated in the sensor's head is based on our patented 3 electrode measuring principle. The i-Level+ probes are designed for level control in plastic container. This is possible because the 3rd electrode is integrated in the probe. In this case the container does not belong to the measurement. Therefore the measuring field is close to the sensor surface and the i-Level+ probe is more like a classic capacitive sensor. The measuring area is defined by means of inactive areas that are placed on its top and end.


It is not necessary to make a manual pre-selection of the capacity range or of a basic capacity as this is automatically done by the i-Level probe during the initial setup.

The following measurements can be made with the i-Level probe:

(1) Analogue measurement between 2 free selectable points „ANALOGUE MIN“ and „ANALOGUE MAX“


and / or

(2) 2 additional digital switching points that are independent from the analogue range and they can be placed below, within, or above the analogue range for over and underfilling warning.

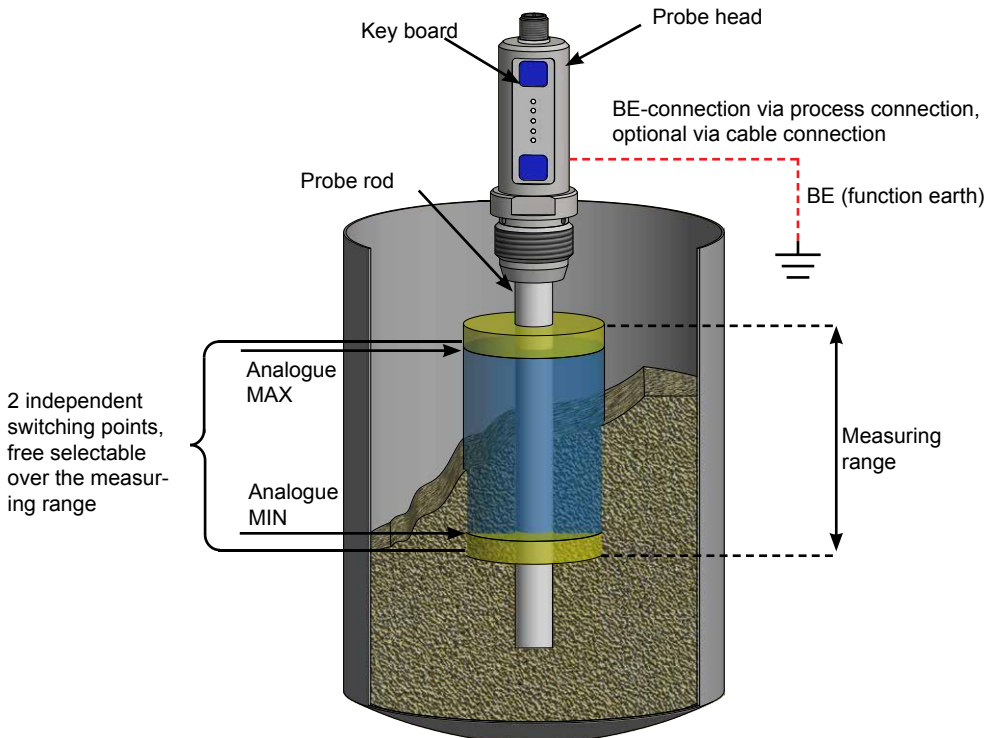

## Mounting

It is mandatory to have a galvanic connection between the sensor head and an earthed container (or additional electrode)! With metal containers the function earth (BE-connection) is normally made through the threading of the sensor to the metal container. With non-metal containers the connection to the potential earth is made by means of a cable via an M3 threaded hole at the rear of the sensor.

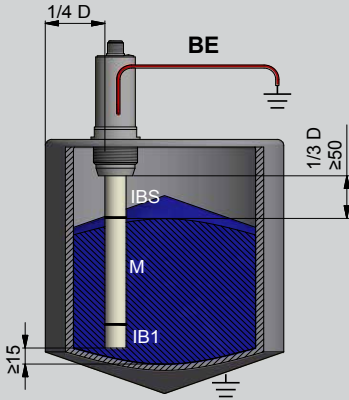



IB1 = Non-active range 1  
M = Measuring range  
IBS = Non-active range shield

The measuring range must not be mounted in the area of the container where there is a change in the cross section; for example the cone.

The probe can be mounted in the centre of the container or just off to one side. For a measurement to be independent of the filling cone, we recommend that the probe be mounted at  $\frac{1}{4}$  of the diameter. The minimum distance between the end of the measuring range and the container's lid is 50 mm.


Connect the BE (function earth) by means of the rear screw connection.

## Electrical Connection

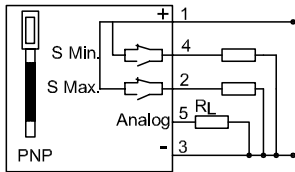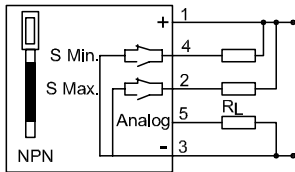

Electrical connection:

- Disconnect the system from all power
- Connect the probe according to the connection diagram
- Switch power on
- The sensor automatically detects during starting for each switching output individually, if the switching output is connected to a "-" (=PNP) or "+" (=NPN) load. Load resistor is  $\leq 20$  k Ohm for the digital outputs S MIN and S MAX.

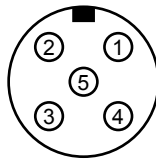

Pin connection  
Pin 1: +24 V  
Pin 2: SWITCH MAX  
Pin 3: GND  
Pin 4: SWITCH MIN  
Pin 5: ANALOGUE OUT



### Attention:


For inductive loads, a corresponding protective circuit (e.g. freewheeling diode) must be provided.

## Technical Data

Electrical version	5 pin DC
Output function	Analogue, 2 limit value switching points, Normally open / normally closed switchable
Operating voltage ( $U_B$ )	18...30 V DC
Permitted residual ripple max.	5 %
Load resistance ( $R_L$ )	KFW...IL = $\leq 400$ Ohm / KFW...UL = $\geq 2$ K Ohm
Output current max. ( $I_o$ )	100 mA
Power consumption max. (outputs no-load)	0,8 W
Switching frequency max.	1 Hz
Permitted ambient temperature	-25...+55 °C
Permitted ambient temperature (for active zone)	-25...+100 °C
LED-Display	Green / yellow
Protective circuit	Built-in
Degree of protection IEC 60529	IP 67
Norm	EN 60947-5-2*
Connection	Flange connector M 12 x 1

\*Where applicable  
For further technical data: see data sheet

## Control and Display Elements of the Keypad

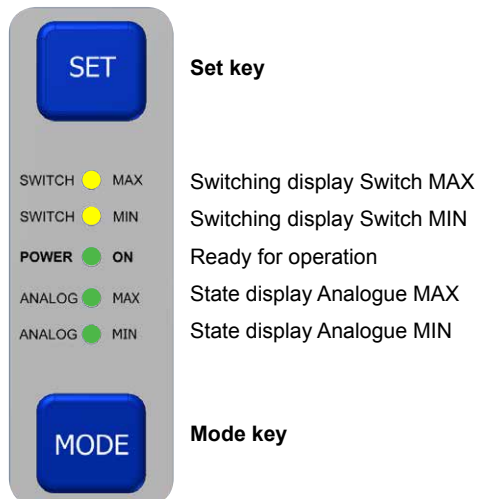

## Possible States of Mode LEDs

Each mode has a correspondent LED which displays the current state. Each mode also can display additional information which is indicated by different LED flashing patterns (see below).




LED - OFF  
No adjustment or switching state OFF



LED - flashing slowly (approx. 1 Hz, proportion 1:1)  
Prompt



LED - flashing quickly (approx. 10 Hz, proportion 1:1)  
Adjustment being programmed (standby)




LED - ON  
Adjustment completed or switching state ON



LED – pulse flashing (T=2s: 1s OFF / 100ms ON / 100ms OFF / 100ms ON / 700ms OFF).  
Waiting for a function: Reset, change switching outputs, test operation, electronic lock.

## Adjustment Conditions

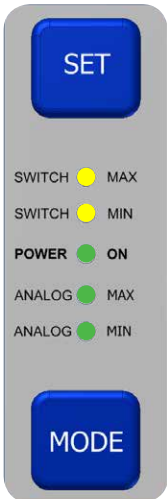


Conditions for adjustments:

1. Adjust either the Switch MIN or Analogue MIN, whichever is the lowest filling level that you need to be detected. All further adjustments can only be programmed above the filling level that was programmed first.
2. The adjustment Analogue MAX only can be made when Analogue MIN has already been set.
3. Analogue MAX cannot be lower as „Analogue MIN“
4. Switch MAX cannot be lower than Switch MIN.
5. If you readjust Analogue MIN the stored value for Analogue MAX is deleted. Previously set switching points (Switch MIN and Switch MAX) will remain unchanged.
6. After the successful adjustment of Analogue MIN and Analogue MAX both analogue LEDs will be displayed as on.


### Attention:

It is essential that the first adjustment is that for the lowest filling level. If the switching point Switch MIN is the lowest point to be detected, then Switch MIN has to be adjusted first. If the Analogue MIN is the lowest point to be detected then Analogue MIN has to be adjusted first. All further adjustments can only be programmed above the point that was programmed first.

## Adjustment Philosophy

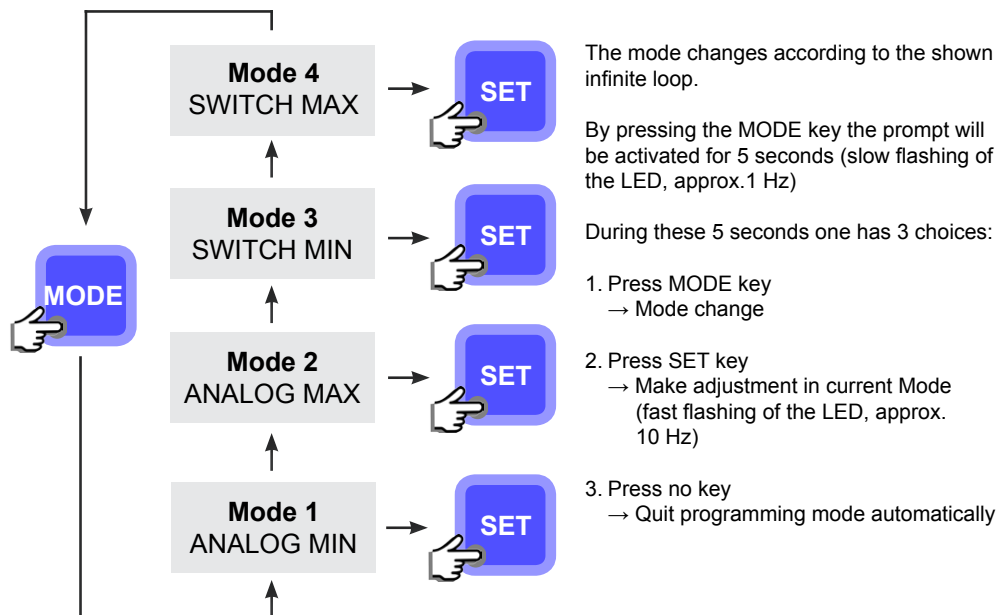


## Factory Set / RESET

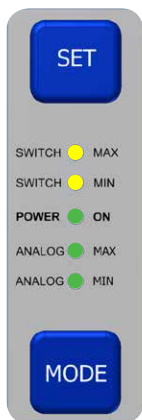

On delivery, the sensor is programmed to factory settings. With factory reset all modes are inactive.

The factory reset can be done at any time.

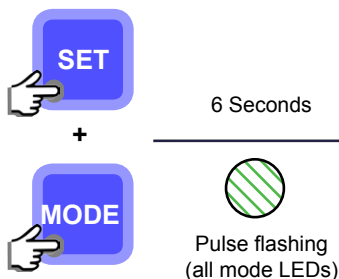

Perform a factory reset:

Press MODE and SET key at the same time for approx. 6 seconds until the LEDs light up sequentially.

Note: While holding both buttons, all of the LEDs will flash.


When powered on and after reset:

With a correctly connected supply voltage and after a successful self-test, the Power LED of the sensor is on and a sequential run of all mode LEDs will occur (approx. 2 seconds).

Start of operation:

With a correctly connected supply voltage and successful self-test, the Power LED of the sensor will turn on and the last programmed settings will be loaded. Depending on the adjustments programmed and the container's current filling level, the corresponding mode LEDs will be on or off.

## Switching outputs - Change Normally Open - Normally Closed

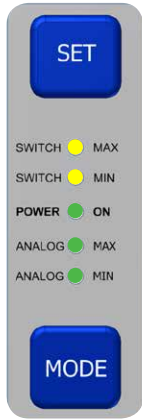

With the factory settings, all switching outputs will be set to normally open.


In order to change the outputs from normally open to normally closed, select the corresponding mode you wish to change (Switch MIN or Switch MAX).

Activation:


Select mode „Switch MIN“ or „Switch MAX“. While selected, the corresponding LED will flash (approx. 1 Hz). While the mode is selected, press and hold the MODE key for approx. 10 seconds until the corresponding Switch's LED flashes quickly for 1 second.

Note: While holding the MODE key, the corresponding Switch's LED will pulse.

After changing the output of the switching point, the sensor returns to measuring mode and the corresponding LED will automatically reflect the change made.

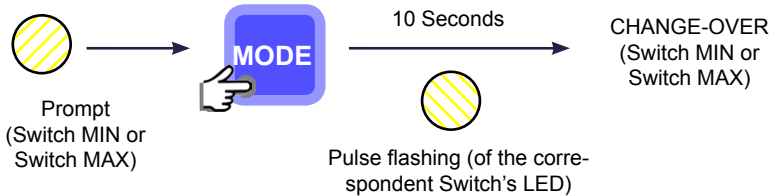

## Test Mode

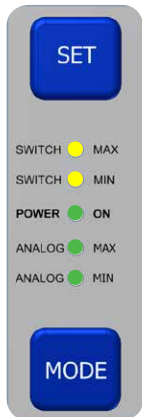

The probe can be changed to test mode at any time. While in the test mode the outputs will function as follows:

Analogue output:

Linear rise for 20 seconds: 4...20 mA or 0...10 V.

Linear decrease for 20 seconds: 20...4 mA or 10...0 V.

Switch MAX or Switch MIN:

→ Each will switch at either 25 % or 75 % of the analogue value.


To activate test mode:

Press and hold the MODE key for approx. 10 seconds

After 10 seconds the test function will automatically start.


Note: While holding the MODE key the Analog LEDs will pulse.

Releasing the MODE key will immediately end the test mode and the probe will return to its normal measuring mode.

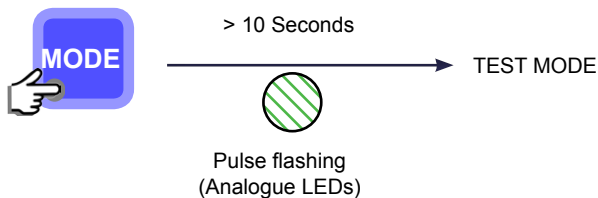



## Electronic Lock

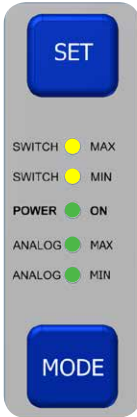


The probe has an electronic lock (key lock), which can be activated or deactivated at any time. This electronic lock allows the user to protect the sensor against undesirable adjustment changes. In the factory settings the electronic lock is not activated.


When the electronic lock is activated the sensor will give a short flash of the POWER LED when a key is pressed.

To activate or deactivate the electronic lock use the following key:

1. Press and hold the SET key for 5 seconds (until POWER LED flashes)
2. Without releasing the SET key press and hold the MODE key (until POWER LED flashes again)
3. Release the SET key (while the POWER LED is flashing)
4. Hold the MODE key for 5 seconds (until POWER LED flashes again)
5. Release the MODE key (while the POWER LED is flashing)
6. After the above 5 steps have been carried out, the probe automatically returns to the normal measuring mode (POWER LED flashes quickly).

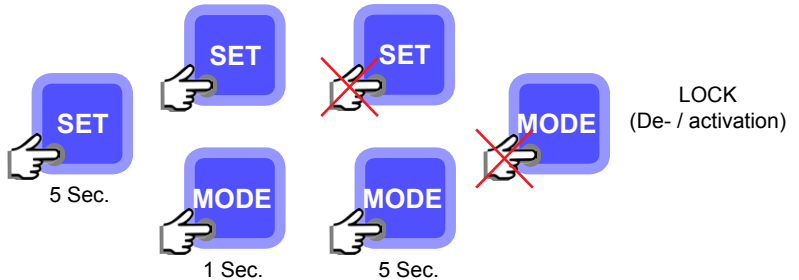

## Failure and Warning Signals

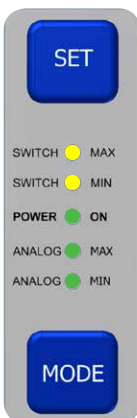

**Symptom**  
Power LED is off even when supply voltage is connected

**Cause**

- Wrong electrical connection
- Power LED defect
- Probe defect

Continuous flashing of all mode LEDs during measurement (approx. 2 Hz)

- Operating temperature too high or low
- Malfunction

3 x flashing of all mode LEDs during adjustment (approx. 2 Hz)

- Adjustment of Analogue MAX without having adjusted Analogue MIN before
- Switching point for „Switch MAX“ lower as Switching point for „Switch MIN“
- Level „Analogue Max“ lower as „Analogue Min“
- Capacity of measuring range exceeded
- Capacity of measuring range insufficient
- Large changes in measurement: e.g. Filling level change during adjustment or high EM disturbances (in the wire or sensing field)

## Maintenance, repair, disposal

- Maintenance for this device is not necessary when used as intended.
- It is not possible to repair the device. If you have got problems, please contact directly your customer service.
- Please dispose of the device in a way that is environmentally friendly according to the national regulations





Introducción	Página	2
Índice	Página	3
Primeros pasos	Página	30
Descripción general	Página	31
Montaje	Página	32
Conexión eléctrica	Página	32
Características técnicas	Página	33
Ajuste de sensibilidad	Página	33 - 38

### Muchas gracias,

por haber elegido un aparato de RECHNER Sensors. Desde hace más de 50 años, RECHNER Sensors se ha establecido en una posición de líder mundial del mercado, a través de la dedicación, innovación y productos de alta calidad.

### Declaración de los símbolos



Información: Nota adicional



¡Cuidado!: Información importante / aviso de seguridad



Necesidad de actuar: Aquí se tiene que hacer un ajuste o realizar una acción.

### Antes de la instalación



- Desempaquetar el aparato y verificar si la entrega no tiene ningún defecto y esta completa.
- En caso de defecto, por favor informar su proveedor y a la agencia de transporte responsable.
- En caso de preguntas o problemas no dude en llamarnos, estamos a su disposición.

## Descripción general


Sensores capacitivos de detección de nivel analógico con dos puntos de conmutación adicional. Los puntos de detección pueden estar definidos dentro o afuera de la zona de medición analógica.

La tecnología de esta sonda de barra con electrónica de evaluación integrada se funda en nuestro principio, patentado, de medición de tres electrodos. La sonda i-Level+ está diseñado para la medición de nivel en contenedores de plástico. Esto es posible porque el tercer electrodo está integrado en la sonda. Aquí el contenedor no es parte de la medición y el campo de medición es más pequeño. Por lo tanto, estas sondas se parecen más a los sensores capacitivos convencionales. El campo de medición esta limitado arriba y abajo por zonas inactivas.

No es necesaria una preselección manual del rango de la capacidad o una capacidad básica. Esto se realiza automáticamente por la sonda inteligente durante la puesta en funcionamiento inicial.


Con la sonda i-Level se puede realizar las mediciones siguientes:

- (1) Medición analógica entre dos puntos libremente elegidos „Analog Mín” y „Analog Máx” y / o
- (2) 2 Puntos de conmutación adicional, que pueden ser definidos dentro o afuera de la zona de medición analógica. Por ejemplo para la indicación de sobrecarga o de mínima carga debajo de un valor definido.

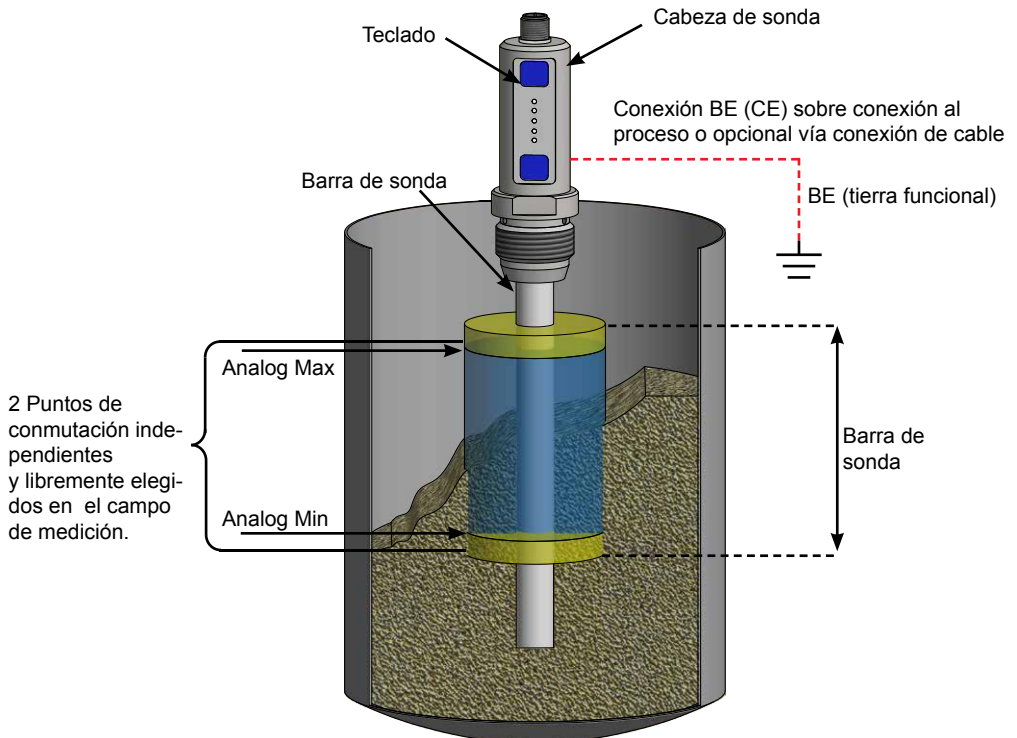

# Montaje

Entre la cabeza de la sonda y el contenedor que esta puesto a tierra (o el electrodo adicional) tiene que existir una conexión galvánica directa! La conexión BE (tierra funcional) con contenedores metálicos normalmente se realiza con la conexión al proceso en la cabeza de la sonda. Con contenedores no metálicos la tierra funcional se realiza mediante de una conexión de cable a la cabeza de la sonda. Para esto existe un taladro con rosco M3 en la parte posterior de la cabeza de la sonda.

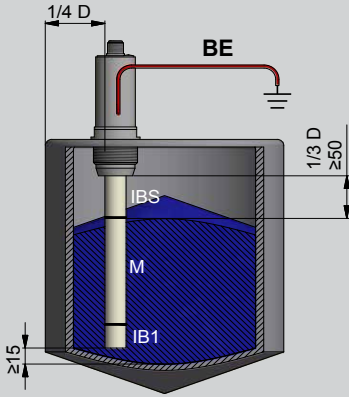



IB1 = Zona inactiva 1  
M = Campo de medición  
IBS = Zona inactiva (blindaje)

Por favor tener en cuenta que la zona de medición no esta montada en una área con variación del perfil transversal, como el cono por ejemplo.

Montaje de la sonda es posible de forma concéntrica o excéntrica. Para poder medir independientemente del cono de descarga es recomendable realizar la instalación con  $\frac{1}{4}$  de diámetro. La distancia mínima desde el punto de transición conductiva directa superior hasta la tapa conductiva del depósito es de 50 mm.

Conectar la puesta a tierra del depósito BE (tierra funcional) por el camino más corto!


# Conexión eléctrica

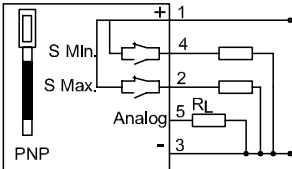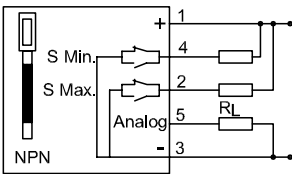

## Conexión eléctrica

- Desconectar la tensión del sistema
- Conectar la sonda según el esquema de conexión
- Conectar la alimentación
- Al conectar la alimentación, la sonda actúa automáticamente, independiente de si la salida de conmutación está conectada a “-” (= PNP) o a “+” (= NPN).

Resistencia de carga de las salidas de conmutación  $S_{min} / S_{max} \leq 20 \text{ K Ohm}$

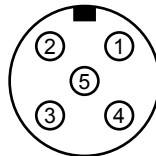

## Conexión de los pines

- Pin 1: +24 V
- Pin 2: SWITCH MAX
- Pin 3: GND
- Pin 4: SWITCH MIN
- Pin 5: ANALOG OUT



## Atención:

Para cargas inductivas se debe prever un circuito de protección correspondiente (p. ej. diodo de giro libre)




## Características técnicas

Versión eléctrica	5 pines DC
Salida	Analógica, 2 puntos de conmutación, N.A. / N.C. conmutable
Tensión de alimentación ( $U_B$ )	18...30 V DC
Ondulación residual máx. permisible	5 %
Resistencia de la carga ( $R_L$ )	KFW...IL = $\leq 400$ Ohm / KFW...UL = $\geq 2$ K Ohm
Corriente de salida máx. ( $I_e$ )	100 mA
Consumo de potencia (salidas en reposo)	0,8 W
Frecuencia máx. de conmutación	1 Hz
Temperatura ambiente permisible	-25...+55 °C
Temperatura ambiente permisible (para zona activa)	-25...+100 °C
LED-indicador	Verde / amarillo
Circuito de protección	Incorporado
Tipo de protección según IEC 60529	IP 67
Norma	EN 60947-5-2*
Conexión	Conector enchufe M 12 x 1

\* Si aplicable.

Para más datos eléctricos: vea la hoja de datos.

## Elementos de mando y de indicación del teclado

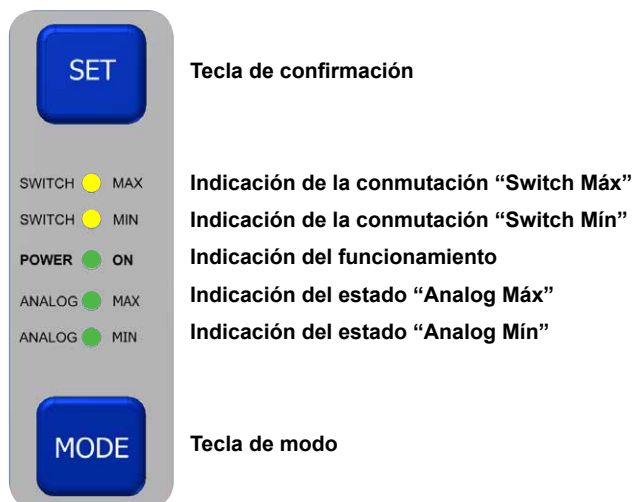

## Estado de los LED del modo

Cada modo tiene un LED que indica el estado actual. Cada modo puede indicar estados diferentes (vea abajo) los cuales se indican por intermitencias diferentes de los LEDs.



LED - no encendido

Ajuste no hecho o estado de conmutación no activado




LED – intermitente, lentamente (frecuencia 1 HZ, relación 1:1)

Indicador de comando



LED – intermitente, rápido (frecuencia 10 HZ, relación 1:1)

Inicialización de ajuste



LED – encendido


Ajuste efectuado o estado de conmutación activado



LED – impulso intermitente (T=2s: 1s no encendido / 100 ms encendido / 100 ms no encendido / 100 ms encendido / 700 ms no encendido)

Espera para ejecución de una función: Reset, cambio de las salidas de conmutación, funcionamiento test, cierre electrónico.

## Condiciones de ajuste

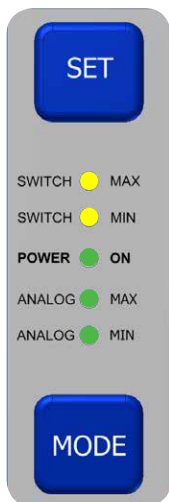


De un modo general:

1. El primer ajuste define el nivel mínimo que tiene que ser detectado a la zona de medición. Esto quiere decir que todos los demás puntos de ajuste solo pueden estar arriba de este nivel.
2. El ajuste lleno con “Analog Máx” solo puede ser ajustado si el nivel “Analog Mín” fue definido antes.
3. El nivel “Analog Máx” no puede estar por debajo del nivel “Analog Mín”
4. El nivel “Switch Máx” no puede estar por debajo del nivel “Switch Min”
5. En el caso que el ajuste de “Analog Min” se ajuste de nuevo, el valor “Analog Máx” se anulará. Los valores de los ajustes de los puntos de conmutación quedan inalterados (si existen).
6. Después de que los ajustes “Analog Mín” y “Analog Máx” sean realizados con éxito, ambos LEDs “Analog” se encienden permanentemente.

### Atención:

El nivel mas bajo tiene que ser ajustado primero. El punto de conmutación “Switch Min” es el punto más bajo en la aplicación, por lo tanto es el valor que tiene que ser ajustado primero. En el caso de que “Analog Min” sea el valor más bajo, se deberá ajustar primero. El resto de ajustes de la medición solo pueden ser ajustados por encima del primer punto de medición ajustado.

## Filosofía de ajuste

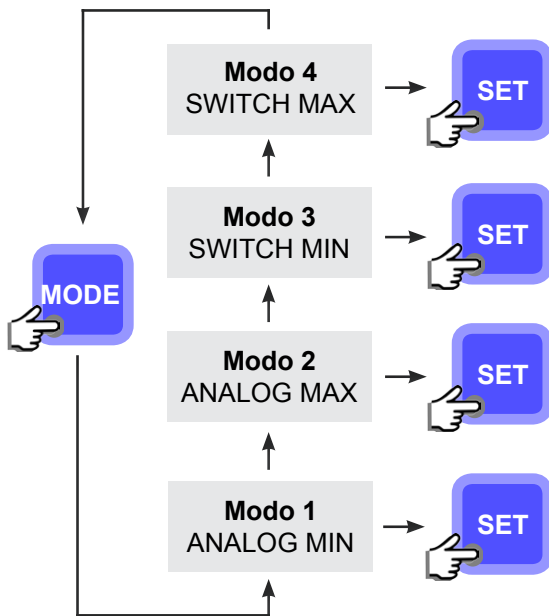

El cambio del modo se realiza según el ciclo continuo representado. Pulsando la tecla modo la línea de comando se activa durante 5 seg. (intermitente lento del LED, frec. 1 HZ)


Durante de 5 seg. se tiene las siguientes tres posibilidades:

1. Pulsar la tecla **MODE**  
→ Cambio del modo
2. Pulsar la tecla **SET**  
→ Ajuste en el modo actual (intermitente rápido del LED, frec. 10 HZ)
3. No pulsar ninguna tecla  
→ Abandono automático de la línea de comando.

## Ajuste de fábrica / Reset

La sonda se suministra con los valores ajustados en fábrica. Con el ajuste de fábrica todos los modos están inactivos.

Se puede reajustar la sonda a los valores de fábrica (Reset) en todo momento.

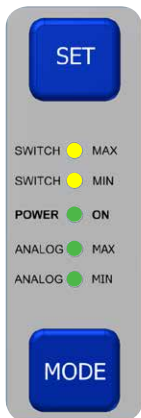

6 Segundos



Intermitente de pulsos  
(Todos los LEDs de modo)

**RESET** Nota: durante el tiempo de pulsación, todos los LEDs lucen intermitente

Activación:  
Pulsar las teclas **MODE** y **SET** al mismo tiempo durante 6 segundos hasta que se enciendan secuencialmente todos los LEDs de modo.


Primera puesta en marcha y después Reset:

Al conectar la tensión se realiza una auto verificación y después se enciende el LED "Power" y a continuación se encienden secuencialmente, una sola vez, todos los LED's de modo (2 seg.).

Puesta en marcha:

Al conectar la tensión se realiza una auto verificación y después se enciende el LED "Power" y a continuación se cargan los último valores. Dependiendo del ajuste y del nivel en el contenedor, los LEDs de modo se encienden o no.

## Salidas de conmutación - Cambio función N.A. / N.C.

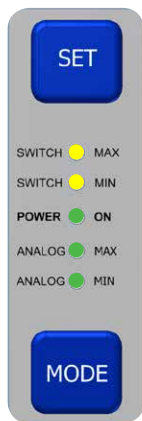


En el ajuste de fábrica, las salidas de conmutación están ajustadas normalmente abiertas (N.A.) Para el cambio de la función a normalmente cerrada (N.C.) primero se tiene que seleccionar el modo correspondiente (Switch Min o Switch Máx).

### Activación


Elige el modo „Switch Min“ o „Switch Máx“ (Indicador de comandos, 1 Hz intermitente) Pulsar y mantener la tecla MODE durante un tiempo de ca. 10 segundos, hasta que el LED Switch correspondiente cambie a intermitente rápido con frecuencia de 1 seg.

Nota: El LED Switch del modo elegido luce intermitente durante del tiempo de pulsación.

Después del cambio de la función de salida se efectúa un cambio automático a la función de medición.

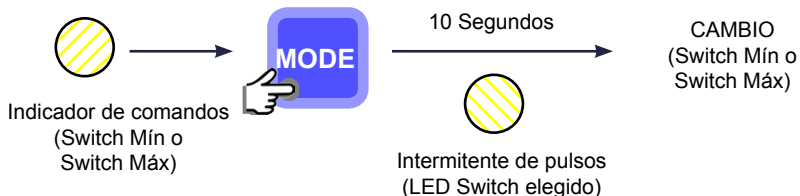

## Modo Test

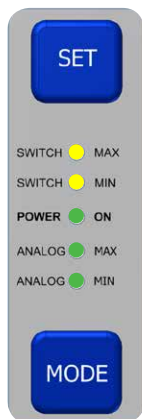

Se puede cambiar la función de la sonda en el modo test a cada tiempo. En el modo test las salidas están como sigue:

### Salida análoga:

Lineal directa de 20 seg.: 4...20 mA ó 0...10 V.

Lineal inversa de 20 seg.: 20...4 mA ó 10...0 V.

### Switch-Máx o Switch-Min:

→ Conmutan respectivamente al 25 % y 75 % del valor de la salida analógica.


### Activación:

Pulsar y mantener la tecla MODE


Después de 10 seg. empieza la función test.

Nota: Durante el tiempo de pulsación los LEDs ANALOG lucen intermitentes.

Al soltar de la tecla MODE se termina la función test y se efectúa un cambio automático a la función normal / medición.

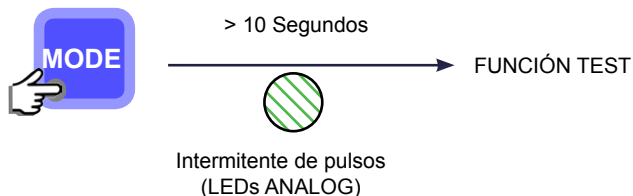

## Cierre Electrónico

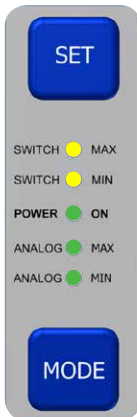


La sonda tiene un bloqueo electrónico (bloqueo de la tecla) el cual se puede activar o desactivar a voluntad. Con esta función se tiene la posibilidad de proteger la sonda contra ajustes indeseados.

En el ajuste de fábrica el cierre electrónico no está activado.


En el caso que el cierre electrónico esté activado el LED POWER lucirá intermitente cuando se pulse una tecla de comando.

Clave para la activación/desactivación del bloqueo:

1. Pulsar y mantener la tecla SET durante 5 seg. (hasta que el LED POWER se encienda y apague una vez).
2. Adicionalmente pulsar y mantener la tecla MODE (hasta que el LED POWER se encienda intermitente otra vez)
3. Soltar la tecla SET (mientras el LED POWER está intermitente)
4. Mantener la tecla MODE durante 5 seg. (hasta LED POWER se encienda intermitente otra vez)
5. Soltar la tecla MODE (durante el LED POWER está intermitente)
6. Cambio automático a la función medición (LED POWER intermite rápido)

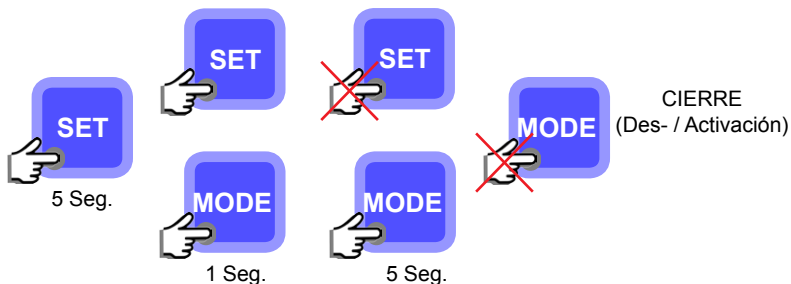

## Error y señal de alarma

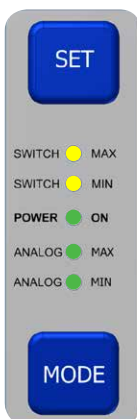

LED POWER no está encendido aunque la tensión esté conectada

- Fallo de conexión eléctrica
- Fallo de LED POWER
- Defecto en la sonda

Todos los LEDs modo intermitentes durante la medición (ca. 2 Hz)

- Temperatura ambiente de trabajo sobre o por debajo del valor permitido
- Disfunción

Todos los LEDs de modo intermitentes 3 x durante el ajuste (2 Hz)

- Ajuste de Analog-Máx sin ajuste anterior de Analog-Mín
- Punto de conmutación de „Switch Máx“ por debajo del punto de conmutación de „Switch Mín“
- Nivel „Analog Máx“ por debajo del „Analog Mín“
- Capacidad del campo de medición excedido
- Capacidad del campo de medición inferior del valor permitido
- Variación en la medición muy alta:
  - ej. Cambio del nivel durante el proceso de ajuste.
  - Interferencia EM alta (Producida en la línea/campo)

## Maintenance, Réparation, Mise au rebut

- Les capteurs ne nécessitent aucune maintenance, s'ils sont utilisés de manière appropriée.
- La réparation ou la remise en état des capteurs n'est pas possible. En cas de problème veuillez, SVP, contacter directement nos services.
- La mise au rebut d'appareils défectueux sera à faire de manière respectueuse de l'environnement, selon les dispositions légales en vigueur dans votre pays.







Préface	Page	2
Table des matières	Page	3
Premières étapes	Page	42
Description générale	Page	43
Montage	Page	44
Raccordement électrique	Page	44
Caractéristiques techniques	Page	45
Réglage de la sensibilité de détection	Page	45 - 49

### Merci,

d'avoir choisi un capteur RECHNER Sensors. Depuis plus de 50 ans RECHNER Sensors s'est forgé une position de leader, au niveau mondial, grâce à son engagement, à une politique d'innovations continues et à une qualité hors du commun.

### Explication des symboles



Information: Indication complémentaire



Attention: Information importante / information de sécurité



Action à réaliser: Un réglage ou une action doit être entrepris

### Avant installation du matériel



- Déballez l'appareil et vérifiez s'il n'est pas endommagé et si la fourniture est complète
- Si le matériel est endommagé, priez de le signaler à votre fournisseur et à votre livreur
- Nous sommes à votre disposition pour répondre à toute question ou pour résoudre tout problème qui pourrait survenir.

## Description générale


Sonde capacitive pour mesure analogique de niveau avec 2 seuils de niveau complémentaires. Les 2 seuils de niveau peuvent être positionnés sur toute la zone de mesure aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la plage de mesure analogique.

Ces sondes, avec électronique intégrée dans la tête de connexion, opèrent selon notre principe de mesure, breveté, à trois électrodes. Les sondes i-Level+ ont été développées pour la mesure de niveau dans des réservoirs non-métalliques. Ceci est rendu possible par l'intégration de la 3ème électrode dans la sonde. Le réservoir n'est pas, de ce fait, un élément du système de mesure et, par conséquent, le champ de mesure de la sonde est plutôt comparable à celui d'un capteur capacitif classique. La zone de mesure est limitée, vers le haut et vers le bas, par des zones inactives.

Il n'est pas nécessaire d'établir un choix «manuel» préalable de la plage de capacité ou de la capacité de base. Cette opération est prise en charge, automatiquement, par l'intelligence de la sonde lors de la première mise en service.


La sonde i-Level permet de réaliser les mesures suivantes:

- (1) Mesure analogique dont la plage est programmable librement et définie par les 2 points «ANALOG MIN» et «ANALOG MAX»
- (2) 2 seuils de niveau, indépendants de la mesure analogique, pouvant être positionnés librement soit à l'intérieur, soit au-dessus, soit en-dessous de la zone de mesure analogique, pour le contrôle d'anti-débordement ou de niveau très bas, par exemple.

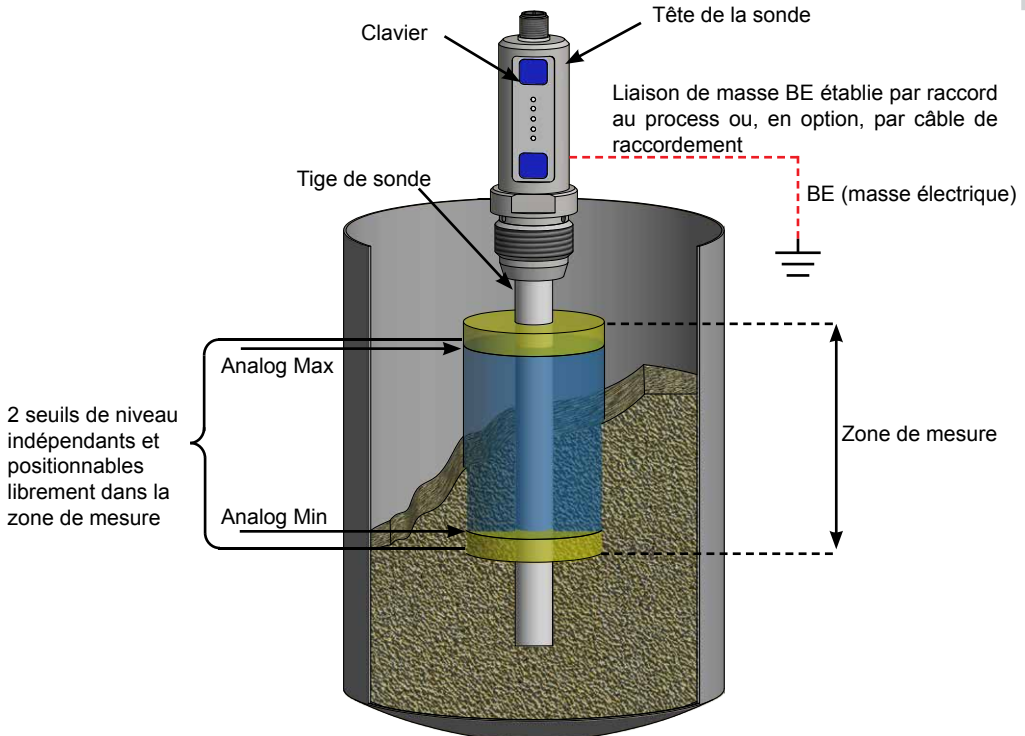

## Montage

Une liaison galvanique directe doit être établie entre la tête de la sonde et le réservoir (ou l'électrode de substitution) relié(e) à la terre. La liaison BE (masse électrique) est assurée, dans le cas d'un réservoir métallique, habituellement par le raccord au process (filetage) de la tête de sonde. Dans le cas d'un réservoir non métallique, masse électrique sera reliée, par un câble de liaison direct, à la tête de sonde. Un taraudage M3 est disponible, à cet effet, à l'arrière de la tête.

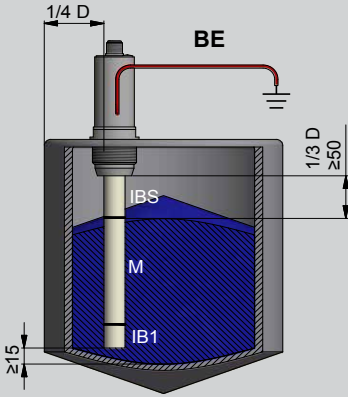



IB1 = Zone inactive 1  
M = Zone de mesure  
IBS = Zone inactive (blindage)

**NE PAS positionner la zone de mesure (M) dans une partie du réservoir dont la section n'est pas constante (cône d'écoulement par exemple).**

La sonde peut être montée centrée ou excentrée. Pour une mesure indépendante du cône de remplissage ou de vidage, il est recommandé de positionner la sonde à  $\frac{1}{4}$  du diamètre du réservoir. La distance entre l'extrémité supérieure de la zone de mesure et le couvercle du réservoir doit être de 50 mm minimum.


Masse électrique BE à établir par vis au dos de la tête.

## Raccordement électrique

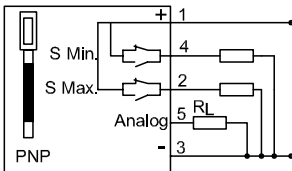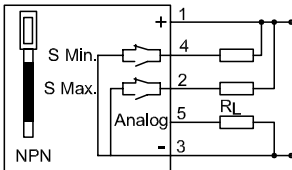

### Raccordement électrique

- Mettre l'installation Hors Tension
- Raccorder la sonde selon schéma de connexion ci-dessous
- Mettre l'installation Sous Tension
- Lors de la mise sous tension la sonde reconnaît automatiquement, et ceci indépendamment pour chaque sortie de commutation, si elle est raccordée vers «-» (= PNP) ou «+» (= NPN). Résistances de charge  $\leq 20$  K Ohm pour sorties de seuils ( $S_{MIN} / S_{MAX}$ ).

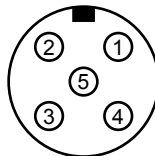

### Brochage du connecteur

- Pin 1: +24 V
- Pin 2: SWITCH MAX
- Pin 3: GND
- Pin 4: SWITCH MIN
- Pin 5: ANALOG OUT



### Attention:

Pour les charges inductives, un circuit de protection correspondant (par ex. diode de roue libre) doit être prévu.

## Caractéristiques techniques

Version électrique	5 pôles - DC
Fonction de sortie	Signal analogique, + 2 seuils NO / NC programmables
Tension d'alimentation ( $U_B$ )	18...30 V DC
Ondulation résiduelle max. admissible	5 %
Résistance de charge ( $R_L$ ) pour sortie analogique	KFW...IL = $\leq 400$ Ohm / KFW...UL = $\geq 2$ K Ohm
Courant de sortie max. ( $I_e$ )	100 mA
Consommation à vide (sorties non raccordées)	0,8 W
Fréquence de commutation max.	1 Hz
Plage de température opérationnelle générale	-25...+55 °C
Plage de température opérationnelle pour zone active	-25...+100 °C
Visualisations par voyants LED	Verts / jaunes
Circuits de protection	Intégrés
Indice de protection (norme IEC 60529)	IP 67
Norme	EN 60947-5-2*
Raccordement électrique	Connecteur M 12 x 1 à 5 broches

\* si applicable

Autres caractéristiques techniques: se reporter à la notice spécifique à chaque sonde

## Touches et visualisations sur le clavier



## État des voyants LED de fonction

A chaque fonction est associé un voyant de mode, visualisant l'état ou le statut en cours. Chaque mode peut être visualisé par différents états du voyant (voir ci-dessous) qui se traduisent par divers types d'allumage des voyants.



Voyant Eteint  
Étalonnage non effectué ou sortie correspondante non activée



Voyant Clignotant lentement (env. 1 Hz avec rapport cyclique 1:1)  
Accès à l'étalonnage



Voyant Clignotant rapidement (env. 10 Hz avec rapport cyclique 1:1)  
Processus d'étalonnage en cours




Voyant Allumé  
Étalonnage effectué ou sortie correspondante activée



Voyant Clignotant par impulsions  
(T=2s : 1 sec. OFF / 100 msec. ON / 100 msec. OFF / 100 msec ON / 700 msec. OFF)  
Attendre jusqu'à l'exécution d'une fonction: Reset, Commutation NO / NC des sorties de seuils, Fonction TEST, Verrou électronique

## Conditions d'étalonnage

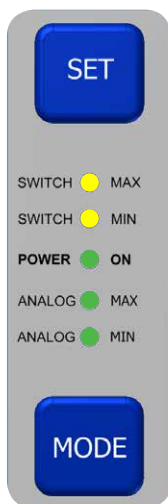


Par principe il a été défini que:

1. L'étalonnage réalisé en premier correspond au niveau le plus bas devant être détecté dans la zone de mesure. Ceci revient à dire que tous les autres étalonnages ne pourront se situer, et être exécutés, qu'au-dessus de ce seuil bas.
2. Le seuil maximal de la plage analogique «ANALOG MAX» ne peut être positionné que si le seuil minimal «ANALOG MIN» a été défini auparavant.
3. Le seuil maximal de la plage analogique «ANALOG MAX» ne peut être positionné en-dessous du seuil minimal «ANALOG MIN».
4. Le seuil de niveau maximal «SWITCH MAX» ne peut être positionné en-dessous du seuil de niveau minimal «SWITCH MIN».
5. Après un nouvel étalonnage du seuil minimal de la plage analogique «ANALOG MIN» le seuil maximal «ANALOG MAX» mémorisé est effacé. Les seuils de niveaux éventuels sont maintenus.
6. Après un étalonnage réussi de «ANALOG MIN» et de «ANALOG MAX» les deux voyants LED correspondants restent allumés.

### Attention:

Le niveau le plus bas doit être sélectionné en premier. Si le seuil minimal «SWITCH MIN» correspond au niveau le plus bas de l'application c'est ce seuil qui sera à positionner en premier. Si, par contre, le niveau minimal de la plage analogique «ANALOG MIN» correspond au niveau le plus bas de l'application c'est celui-ci qui sera à positionner en premier. Tous les autres réglages ne pourront être positionnés qu'au dessus du premier seuil réglé.

## Procédure d'étalonnage

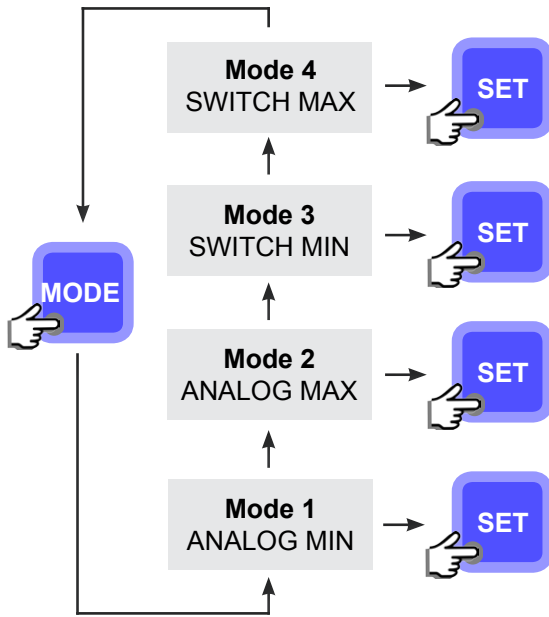

Le choix du paramètre à régler s'effectue par appui(s) sur la touche MODE dans une boucle sans fin

Par appui sur la touche MODE l'accès au réglage est activé pendant 5 secondes (clignotement lent du voyant correspondant, env. 1 Hz)



Durant ces 5 secondes il existe 3 possibilités:

1. Nouvel appui sur la touche MODE → changement de sélection.
2. Appui sur la touche SET → processus d'étalonnage, du mode sélectionné, en cours (clignotement rapide du voyant correspondant, env. 10 Hz).
3. Aucun appui sur une touche → abandon de l'accès au réglage.

## Configuration d'origine / RESET

A la livraison la sonde est programmée en configuration d'origine. Dans cette configuration tous les modes sont désactivés.

La sonde peut, à tout moment, être rétablie dans sa configuration d'origine (Reset) selon procédure ci-dessous:

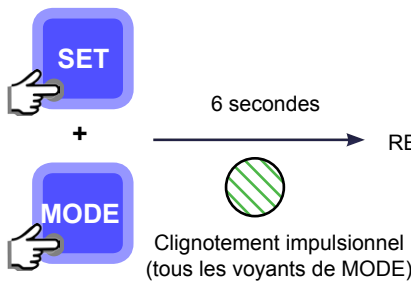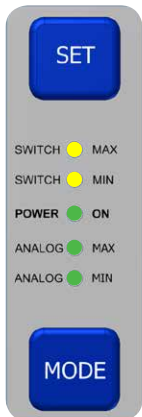

Activation:

Appui simultané des touches MODE et SET pendant env. 6 secondes jusqu'à l'allumage séquentiel des voyants.

RESET Remarque: pendant la durée d'activation des touches se produit un clignotement impulsionnel de tous les voyants de MODE.


A la première mise en service ou après RESET:

Après mise sous tension et auto-test réussi de la sonde, le voyant «POWER» est allumé et il se produit un allumage séquentiel unique des voyants de MODE (env. 2 secondes).

A la mise en service:

Après mise sous tension et auto-test réussi de la sonde, le voyant Led «POWER» est allumé et les derniers paramètres mémorisés sont pris en compte. Selon réglages de la sonde et niveau de produit dans le réservoir les voyants de MODE correspondants sont allumés.

## Fonctionnement des sorties associées aux seuils – Commutation NO / NC

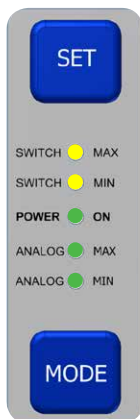


En configuration d'origine les sorties de seuils sont programmées pour fonction fermeture (NO). Pour la commutation NO / NC, ou vice versa, d'une des sorties associées aux seuils il sera nécessaire de sélectionner le seuil souhaité (SWITCH MIN ou SWITCH MAX) au moyen de la touche MODE.

### Activation


Sélectionner le MODE «SWITCH MIN» ou «SWITCH MAX» (accès au réglage signalé par le clignotement, à env. 1 Hz, du voyant correspondant). Appuyer et maintenir la touche MODE appuyée pendant env. 10 secondes jusqu'à ce que le voyant correspondant clignote rapidement (env. 10 Hz) pendant 1 seconde environ.

Remarque: pendant la durée de l'activation de la touche MODE le voyant correspondant clignote de manière impulsionnelle.

Après commutation de NO en NC, ou vice-versa, la sortie et la visualisation sont inversées automatiquement.

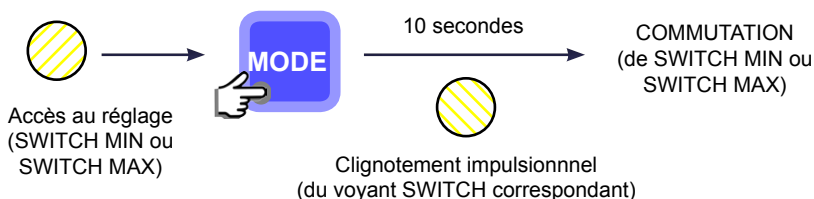

## Fonction TEST

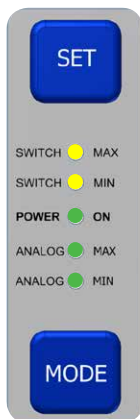

La sonde peut, à tout moment, être soumise à une fonction de TEST durant laquelle les sorties se comportent de la manière suivante:

### Sortie analogique:

Signal croissant linéairement de 4 à 20 mA ou 0 à 10 V en 20 secondes  
Signal décroissant linéairement de 20 à 4 mA ou 10 à 0 V en 20 secondes


### Sorties de seuils SWITCH MIN et SWITCH MAX:

→ commutent respectivement à 25% et à 75% de la valeur de sortie analogique

### Activation


Appuyer sur la touche MODE et la maintenir dans cette position. Après environ 10 secondes la fonction de TEST est lancée. Remarque: pendant la durée de la pression sur la touche MODE les voyants «ANALOG» clignotent d'abord de manière impulsionnelle puis alternativement alors que les voyants «SWITCH» sont allumés lorsque les seuils correspondants sont atteints.

Lorsque la touche MODE est relâchée la fonction de TEST se termine et la sonde repasse en mode opérationnel de mesure

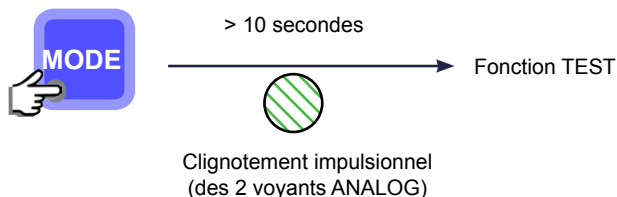




## Verrou électronique

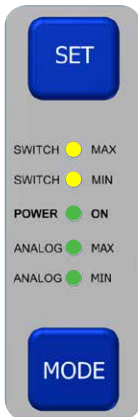


La sonde dispose d'un verrou électronique (blocage des touches), pouvant être activé ou désactivé, à tout moment, au moyen d'une clé électronique. L'utilisateur peut, ainsi, protéger la sonde contre des réglages indésirables ou non intentionnels. A la livraison (configuration d'origine) le verrou électronique n'est pas activé. Si le verrou électronique est activé, cette situation est signalée par un court clignotement du voyant POWER lorsqu'une des touches du clavier est actionnée.

Clé pour Activation ou Désactivation du verrou:

1. Appuyer et maintenir l'appui sur la touche SET pendant env. 5 secondes (jusqu'au clignotement du voyant POWER)
2. En plus appuyer et maintenir l'appui sur la touche MODE ( jusqu'à un nouveau clignotement du voyant POWER)
3. Relâcher la touche SET (pendant que le voyant POWER clignote)
4. Rester appuyé sur la touche MODE pendant env. 5 secondes (jusqu'à un nouveau clignotement du voyant POWER)
5. Relâcher la touche MODE (pendant que le voyant POWER clignote)
6. Changement automatique de visualisation (le voyant POWER clignote rapidement)

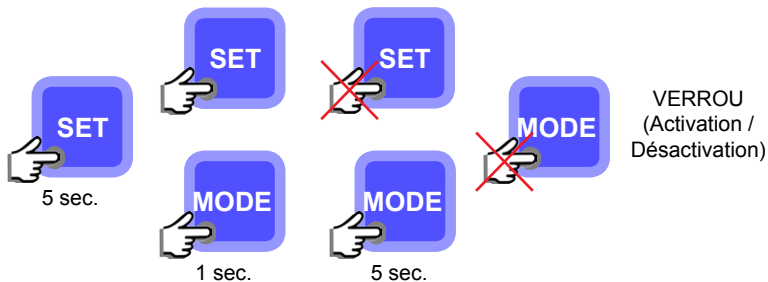

## Signalisation de défauts et d'alarmes

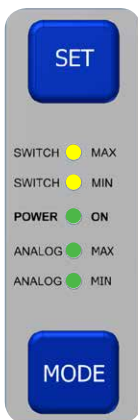

Voyant POWER éteint malgré la présence de l'alimentation électrique

- Raccordement électrique erroné
- Voyant POWER défectueux
- Sonde défectueuse

Clignotement permanent de tous les voyants de Mode pendant la mesure (env. 2 Hz)

- Sonde hors de la plage de température opérationnelle
- Défaillance fonctionnelle

Triple clignotement de tous les voyants de Mode pendant l'étalonnage (env. 2Hz)

- Essai d'étalonnage «ANALOG MAX» sans étalonnage «ANALOG MIN» préalable
- Essai d'étalonnage du seuil de «SWITCH MAX» en-dessous du seuil «SWITCH MIN»
- Niveau «ANALOG MAX» en-dessous de «ANALOG MIN»
- Dépassement de la limite inférieure ou supérieure de la valeur capacitive de la zone de mesure
- Fortes fluctuations de la mesure.

Exemples: Modification de niveau pendant l'étalonnage, importantes perturbations électromagnétiques (liées au câblage ou aux champs électriques environnants)

## Maintenance, Réparation, Mise au rebut

- Les capteurs ne nécessitent aucune maintenance, s'ils sont utilisés de manière appropriée.
- La réparation ou la remise en état des capteurs n'est pas possible. En cas de problème veuillez, SVP, contacter directement nos services.
- La mise au rebut d'appareils défectueux sera à faire de manière respectueuse de l'environnement, selon les dispositions légales en vigueur dans votre pays.





Introduzione	Pagina	2
Indice	Pagina	3
Primi passi	Pagina	54
Descrizione generale	Pagina	55
Montaggio	Pagina	56
Collegamento elettrico	Pagina	45
Dati tecnici	Pagina	57
Regolazione della sensibilità	Pagina	57- 61

### Grazie mille,

per aver deciso di acquistare un prodotto RECHNER Sensors. Oltre 50 anni di impegno, innovazioni produttive e la massima qualità, hanno consentito a RECHNER Sensors di conseguire una posizione dominante sul mercato a livello mondiale

### Spiegazioni dei simboli



Informazione: Avvertenza supplementare



Attenzione: Informazione importante / avvertenza di sicurezza



Necessità di intervento: Qui è necessario effettuare una regolazione o un intervento

### Prima dell'installazione



- Disimballare l'apparecchio e controllare che la fornitura sia completa e senza danni.
- Se si riscontrano danni, informare il proprio fornitore e il servizio di recapito competente.
- Per ulteriori domande o problemi saremo a vostra completa disposizione nel fornirvi ulteriore aiuto e soluzioni

## Descrizione generale


Sonde di livello capacitivo per il rilevamento analogico con ulteriori due punti di commutazione. I punti di commutazione possono essere fissati all'interno e all'esterno del campo di misurazione.

Questa sonda con elettronica di valutazione integrata si basa sul principio di misurazione dei 3 elettrodi, brevettato da Rechner. Le sonde i-Level + sono progettate per la misurazione del livello in contenitori di plastica. Questo è possibile perché il terzo elettrodo è integrato nella sonda. Il contenitore non fa quindi parte della misurazione e per questo il campo visivo è più paragonabile ai sensori capacitivi classici.

Non è necessario effettuare una scelta manuale del range dei valori capacitivi o di una capacità di base. Questo viene fatto automaticamente dall'elettronica della sonda durante le operazioni iniziali.


Con le sonde i-Level possono essere eseguite le seguenti misurazioni:

1. Misurazione analogica tra 2 punti selezionabili liberamente "ANALOG MIN" e "ANALOG MAX" e/o
2. 2 ulteriori punti di commutazione indipendenti dal campo analogico, che per esempio possono essere posti all'interno o all'esterno del campo analogico per l'indicazione del superamento del livello minimo o massimo.

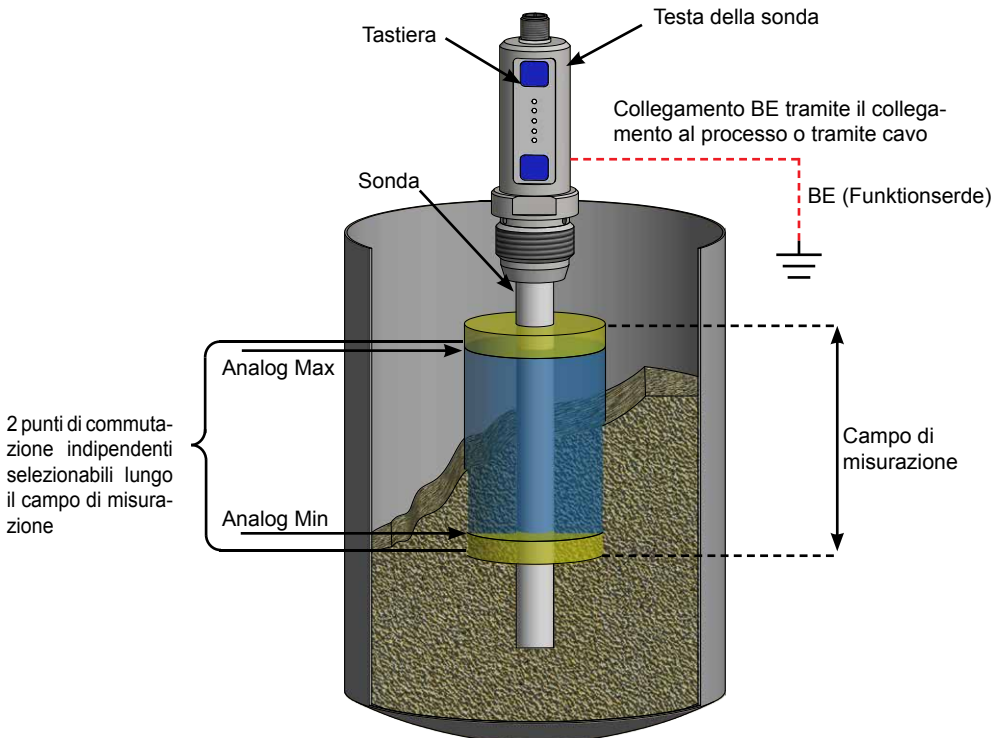

## Montaggio

E' obbligatorio che ci sia un collegamento galvanico tra testa della sonda e contenitore (o controelettrodo). Il collegamento a terra BE con i contenitori in metallo avviene normalmente tramite l'attacco al processo della sonda. Per i contenitori non metallici, questa messa a terra viene realizzata tramite un collegamento diretto via cavo alla testa del sensore.

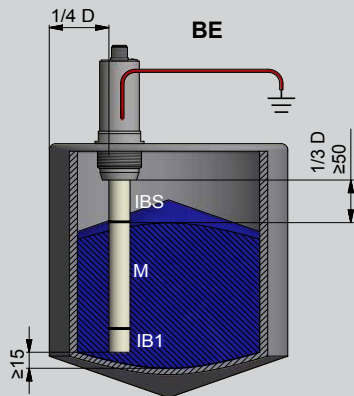


IB1 = Campo inattivo 1  
M = Campo di misurazione  
IBS = Campo inattivo (scudo)

Non montare la sonda nella parte del contenitore con cambiamenti di sezione, per es. nel campo del cono.

La sonda può essere montata centralmente o lateralmente. Per misurazioni indipendenti dal cono di riempimento si consiglia un montaggio ad 1/4 del diametro. Distanza minima del punto di scatto superiore dal coperchio conduttivo 50 mm.

Stabilire la messa a terra funzionale BE tramite il collegamento a vite posteriore.



## Collegamento elettrico

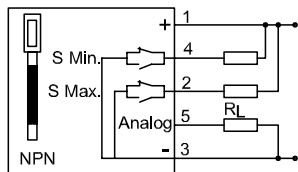

Collegamento elettrico

- Spegner il sistema
- Collegare la sonda come da schema di collegamento
- Accendere l'impianto
- Con l'accensione la sonda riconosce automaticamente e indipendentemente per ognuna delle due uscite, se esse sono collegate a "-" (=PNP) o "+" (=NPN).

Resistenza di carico <- 20 K Ohm delle uscite S MIN / S MAX.

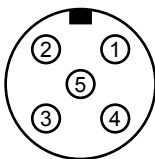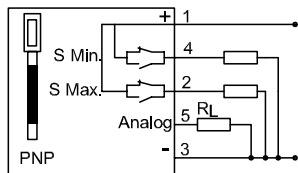

Collegamento dei pin:

- Pin 1: +24 V
- Pin 2: SWITCH MAX
- Pin 3: GND
- Pin 4: SWITCH MIN
- Pin 5: ANALOG OUT



### Attenzione:

Per i carichi induttivi, è necessario prevedere un circuito di protezione corrispondente (ad es. diodo di ricircolo)



## Dati tecnici

Esecuzione elettrica	5 - poli DC
Uscite	Analogica, due uscite normalmente aperta / normalmente chiusa commutabili
Tensione di alimentazione ( $U_B$ )	18...30 V DC
Ondulazione residua permessa max.	5 %
Resistenza di carico ( $R_L$ )	KFW...IL = $\leq 400$ Ohm / KFW...UL = $\geq 2$ K Ohm
Corrente in uscita ( $I_e$ )	100 mA
Consumo a vuoto max. (uscite non in carico)	0,8 W
Frequenza max.	1 Hz
Temperatura ambiente permessa	-25...+55 °C
Temperatura ambiente permessa (per la zona attiva)	-25...+100 °C
LED indicatore	Verde / giallo
Protezione circuito	Incorporata
Grado di protezione IEC 60529	IP 67
Certificazione	EN 60947-5-2*
Collegamento	Connettore M 12 x 1

\*dove applicabile


Per ulteriori dati tecnici: vedere scheda tecnica.

## Elementi di controllo e visualizzazione della tastiera



## Stato dei LEDs indicatori

Ogni Modo ha un LED corrispondente che mostra lo stato attuale. Ogni Modo può indicare stati differenti visualizzati con accensioni differenti dei LEDs.



LED - SPENTI

Nessuna regolazione o stato di commutazione spento



LED - lampeggiano lentamente (circa 1 Hz pulsazione 1:1)

Pronto



LED - lampeggiano velocemente (circa 10 Hz pulsazione 1:1)

Processo di regolazione attivo



LED acceso

regolazione completata o stato di commutazione acceso




LED - impulso lampeggiante (T=2 s: 1 s OFF / 100 ms ON / 100 ms OFF / 100 ms ON / 700 ms OFF )

In attesa di impostazione funzione

## Impostazioni del funzionamento

In linea di massima vale che:

1. La prima taratura corrisponde al livello minimo che deve essere rilevato dal campo di misurazione. Cioè tutti gli altri punti potranno essere impostati solo al di sopra di questo livello.
2. La taratura di pieno con "Analog Max" può essere impostata solo dopo che è stata definita "Analog Min"
3. Il livello di "Analog Max" non può essere inferiore rispetto ad "Analog Min"
4. Il livello di "Switch Max" non può essere inferiore rispetto a "Switch Min"
5. Reimpostando "Analog Min" il valore memorizzato di "Analog Max" viene cancellato. Eventuali punti di commutazione impostati rimangono attivi.
6. Dopo la corretta taratura di "Analog Min" e "Analog Max" entrambi i LEDs rimangono accesi.

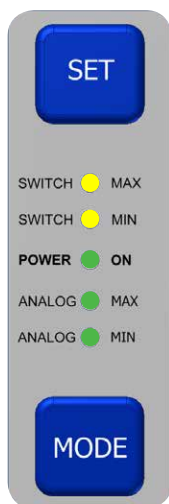


### Attenzione:

Il livello minimo deve essere impostato per primo. Se il punto di commutazione "Switch Min" è il punto più basso dell'applicazione, allora deve essere impostato per primo. Se "Analog Min" è il punto minimo di misurazione, allora questo deve essere impostato per primo.

Tutte le successive regolazioni possono essere effettuate solo sopra il primo punto di misurazione impostato.

## Filosofia di regolazione

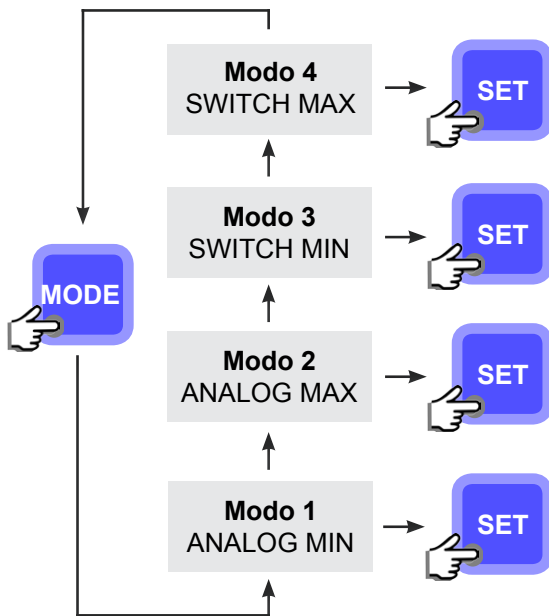


Il Modo cambia a seconda del ciclo indicato in figura.

Premendo il tasto MODE si attiva l'inserimento dati per 5 secondi (lento lampeggiamento del LED, circa 1Hz)

Durante i 5 secondi si hanno le seguenti possibilità:


1. Premere il tasto MODO  
→ cambia il modo
2. Premere il tasto SET  
→ effettua la regolazione nel modo corrente (lampeggiamento veloce del LED, circa 10 Hz)
3. Non premere alcun tasto  
→ uscita automatica da inserimento dati

## Regolazione di fabbrica / RESET

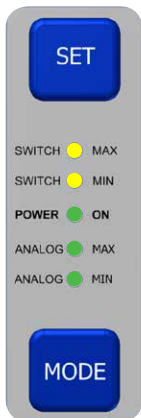

Alla consegna la sonda è impostata con la regolazione di fabbrica: tutti i modi sono disattivati.

In ogni momento si può riportare la sonda all'impostazione di fabbrica (Reset).

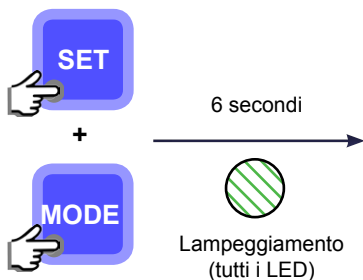

Attivazione RESET:

Premere i tasti MODE e SET contemporaneamente per circa 6 sec. finché non è terminata la sequenza di accensione dei LEDs

RESET Nota: Durante la pressione tutti i LEDs lampeggiano.


Alla prima messa in funzione e dopo il reset:

Con un corretto collegamento all'alimentazione e dopo l'auto-test, il LED di alimentazione del sensore è acceso e si avvia una sequenza di accensione di tutti i LEDs (circa 2 sec.)

Messa in funzione:

Con un corretto collegamento all'alimentazione e dopo l'auto test, il LED del sensore è acceso e vengono caricate le ultime impostazioni della sonda. A seconda della regolazione e del livello rilevato si accendono o spengono i corrispondenti LED di Modo.

## Funzioni uscita - commutazione tra normalmente aperta/normalmente chiusa

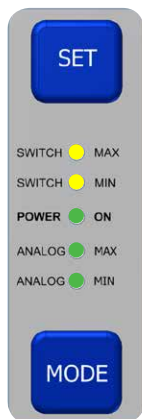

L'impostazione di fabbrica prevede tutte le uscite con funzione normalmente aperta.


### Attivazione

Selezionare il modo "Switch Min" o "Switch Max" (pronto, lampeggia 1 Hz)


Premere e tenere premuto il tasto MODE per circa 10 sec. fino a lampeggiamento veloce del LED corrispondente per 1 sec.

Nota: Durante la pressione il LED corrispondente lampeggia

Dopo la commutazione avviene il cambio automatico nel modo di misurazione

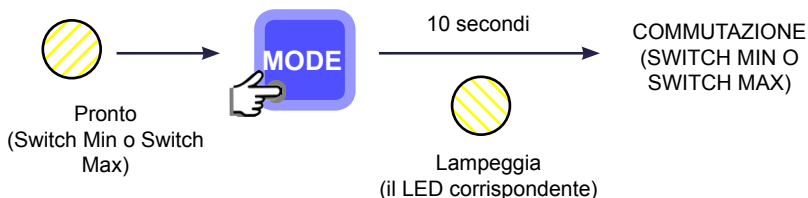

## Modo test

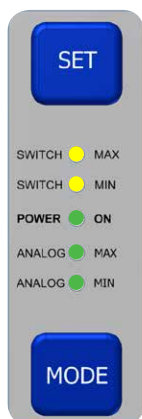

La sonda può essere impostata in modo test in qualsiasi momento, durante il quale le funzioni in uscita saranno:

### Uscita analogica:

Incremento lineare per 20 sec.: 4...20 mA o 0...10 V.

Decremento lineare per 20 sec.: 20...4 mA o 10...0 V.

### Switch Max o Switch Min:

→ ognuno commuta a 25 % o 75 % del valore analogico

### Attivazione:

Premere e tenere premuto il tasto MODE


Dopo 10 sec. inizia la funzione Test.

Nota: Durante la pressione i LED Analog lampeggiano

Rilasciando il tasto Modo il test è terminato e automaticamente si attiva il modo normale di misurazione.



## Blocco elettronico

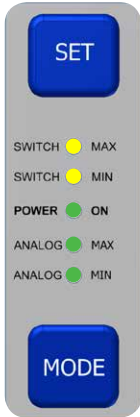


La sonda ha un blocco elettronico di sicurezza (blocco tastiera) che può essere attivato o disattivato con un codice in qualsiasi momento. Con questo blocco l'utilizzatore può proteggere il sensore da modifiche di regolazione indesiderate. Con l'impostazione di fabbrica il blocco non è attivo.


Con il blocco tastiera attivo il LED POWER segnala con un breve lampeggiamento che un tasto è stato premuto.

Chiave per attivazione e disattivazione del blocco tastiera:

1. Premere e tenere premuto il tasto SET per circa 5 sec. (finchè il LED POWER inizia a lampeggiare)
2. Ulteriore pressione e tenuta del tasto MODE (finchè il LED POWER torna a lampeggiare)
3. Rilasciare il tasto SET (intanto il LED POWER lampeggia)
4. Tenere premuto il tasto MODE per circa 5 sec. (finchè il LED POWER torna a lampeggiare)
5. Rilasciare il tasto MODE (intanto il LED POWER lampeggia)
6. Cambio automatico in modo misurazione (LED POWER lampeggia velocemente)

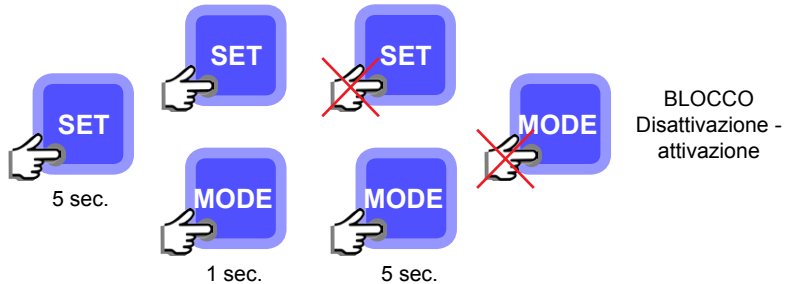

## Segnale di errore e avviso

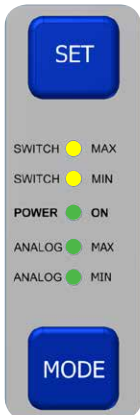

LED POWER spento nonostante il collegamento all'alimentazione

- Collegamento elettrico errato
- LED POWER difettoso
- Sonda difettosa

Lampeggiamento continuo di tutti i LEDs di modo durante la misurazione (ca. 2 Hz)

- Temperature di lavoro oltre il max o min.
- Disturbi funzionamento

3 x lampeggiamento di tutti i LED modo durante la regolazione (2 Hz)

- Taratura di "Analog Max" prima della taratura di "Analog Min"
- Punto di commutazione "Max" inferiore rispetto al punto "Min"
- Livello "Analog Max" inferiore rispetto al "Analog Min"
- Capacità maggiore del campo di misurazione
- Capacità inferiore del campo di misurazione
- Cambiamenti importanti nei valori di misurazione: per es. modifiche del livello di riempimento durante la taratura, disturbi elevati di EM (legati alla linea).

## Manutenzione, Riparazione, Smaltimento

- La manutenzione dei dispositivi non è richiesta se utilizzati come previsto.
- La auto riparazione dei nostri dispositivi non è possibile. In caso di problemi, si prega di contattare direttamente il nostro servizio.
- Smaltire i dispositivi in conformità con le normative nazionali applicabili.



**CANADA**

**Rechner Automation Inc**  
348 Bronte St. South - Unit 11  
Milton, ON L9T 5B6

T 905 636 0866  
F 905 636 0867  
contact@rechner.com  
www.rechner.com

**GREAT BRITAIN**

**Rechner (UK) Limited**  
Unit 6, The Old Mill  
61 Reading Road  
Pangbourne, Berks, RG8 7HY

T +44 118 976 6450  
F +44 118 976 6451  
info@rechner-sensors.co.uk  
www.rechner-sensors.co.uk

**ITALY**

**Rechner Italia SRL**  
Via Isarco 3  
39100 Bolzano (BZ)  
Office:  
Via Dell'Arcoveggio 49/5  
40129 Bologna  
T +39 051 0015498  
F +39 051 0015497  
vendite@rechneritalia.it  
www.rechneritalia.it

**PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA**

**RECHNER SENSORS SIP CO.LTD.**  
Building H,  
No. 58, Yang Dong Road  
Suzhou Industrial Park  
Jiangsu Province  
T +8651267242858  
F +8651267242868  
assist@rechner-sensor.cn  
www.rechner-sensor.cn

**REPUBLIC OF KOREA (SOUTH)**

**Rechner-Korea Co. Ltd.**  
A-1408 Ho,  
Keumgang Penterium IT Tower,  
Hakeuiro 282, Dongan-gu  
Anyang City, Gyunggi-do, Seoul

T +82 31 422 8331  
F +82 31 423 83371  
sensor@rechner.co.kr  
www.rechner.co.kr

**UNITED STATES OF AMERICA**

**Rechner Electronics Ind. Inc.**  
6311 Inducon Corporate Drive,  
Suite 5  
Sanborn, NY. 14132

T 800 544 4106  
F 905 636 0867  
contact@rechner.com  
www.rechner.com

# RECHNER

**INDUSTRIE-ELEKTRONIK GMBH**

**Gaußstraße 6-10 • 68623 Lampertheim • Germany**

T: +49 6206 5007-0 • F: +49 6206 5007-36 • F Intl.: +49 6206 5007-20

www.rechner-sensors.com • E: support@rechner-sensors.de